

CALYS 50

Calibrateur de Process Multifonction



AOIP SAS ZAC DE L'ORME POMPONNE 50-52 RUE PAUL LANGEVIN F 91130 RIS-ORANGIS Adresse postale BP182 - F91133 Ris Orangis Cedex

(Only valid for France) Fax : 01 69 02 89 60 Email : <u>sav@aoip.com</u> Mode d'Emploi

LIMITE DE GARANTIE ET LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La société AOIP S.A.S garantit l'absence de vices des matériaux et à la fabrication de ce produit dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. La période de garantie est d'un an et prend effet à la date d'expédition. Les pièces, les réparations de produit et les services sont garantis pour une période de 90 jours. Cette garantie es s'applique qu'à l'acheteur d'origine ou à l'utilisateur final s'il est client d'un distributeur agréé par AOIP S.A.S, et ne s'applique pas aux fusibles, aux batteries/piles interchangeables ni à aucun produit qui, de l'avis d'AOIP S.A.S, a tét malmené, modifié, négligé ou endommagé par accident ou soumis à des conditions anormales d'utilisation et de manipulation. AOIP S.A.S garantit que le logiciel fonctionnera en grande partie conformément à ses spécifications fonctionnelles pour une période de 90 jours et qu'il a été correctement enregistré sur des supports non défectueux. AOIP S.A.S ne garantit pas que le logiciel ne contient pas d'erreurs ou qu'il fonctionne sans interruption.

Les distributeurs agréés par AOIP S.A.S appliqueront cette garantie à des produits vendus à leurs clients neufs et qui n'ont pas servi, mais ne sont pas autorisés à appliquer une garantie plus étendue ou différente au nom d'AOIP S.A.S. Le support de garantie est offert si le produit a été acquis par l'intermédiaire d'un point de vente agréé par AOIP S.A.S ou bien si l'acheteur a payé le prix international applicable. AOIP S.A.S. se réserve le droit de facturer à l'acheteur les frais d'importation des pièces de réparation ou de remplacement si le produit acheté dans un pays a été expédié dans un autre pays pour y être réparé.

L'obligation de garantie d'AOIP S.A.S est limitée, au choix d'AOIP S.A.S, au remboursement du prix d'achat, ou à la réparation /remplacement gratuit d'un produit défectueux retourné dans le délai de garantie à un centre de service agréé par AOIP S.A.S.

Pour avoir recours au service de la garantie, mettez-vous en rapport avec l'agence AOIP S.A.S la plus proche ou envoyez le produit, accompagné d'une description du problème, port et assurance payés (franco lieu de destination), au centre de service agréé par AOIP S.A.S le plus proche. AOIP S.A.S dégage toute responsabilité en cas de dégradations survenues au cours du transport. Après la réparation sous garantie, le produit sera retourné à l'acheteur, frais de port payés d'avance (franco lieu de destination). Si AOIP S.A.S estime que le problème a été causé par un traitement abusif, une modification, un accident ou des conditions de fonctionnement ou de manipulation anormales, AOIP S.A.S fournira un devis des frais de réparation et ne commencera la réparation qu'après en avoir reçu l'autorisation. Après la réparation, le produit sera retourné à l'acheteur, frais de port payés d'avance, et les frais de réparation et de transport lui seront facturés.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L'APTITUDE DU PRODUIT A ÊTRE COMMERCIALISE OU A ETRE APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE DETERMINE. AOIP S.A.S NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D'AUCUNS DÉGÂTS OU PERTES DE DONNEES, QUE CE SOIT A LA SUITE D'UNE INFRACTION AUX OBLIGATIONS DE GARANTIE, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA- CONTRACTUELLE OU AUTRE.

Étant donné que certains pays ou états n'admettent pas les limitations d'une condition de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, les limitations et les exclusions de cette garantie pourraient ne pas s'appliquer à chaque acheteur. Si une disposition quelconque de cette garantie est jugée non valide ou inapplicable par un tribunal compétent, une telle décision n'affectera en rien la validité ou le caractère exécutoire de toute autre disposition.

> NTA47206-000A-007 03 Janvier 2006 (French) © 2004, 2006 AOIP S.A.S. All rights reserved. Printed in France. All product names are trademarks of their respective companies.

Table des matières

A. GENERALITE 5 A.1 INTRODUCTION 6 A.1.1 À propos de ce guide 6 A.1.1 À Propos de ce guide 6 A.1.3 Rècepédition 7 A.2 MATREIL 8 A.2.1 Yue générale de l'appareil 8 A.2.2 Catare 9 A.2.3 Bornes de racordement. 9 A.2.4 Connecteurs ludratus 90 A.2.5 Écran 90 A.2.6 Clavier 90 A.2.7 Bedquille 12 A.2.8 Rempticer le pack batterte 12 A.2.9 Description Général 14 A.3 LOGUCIEL 14 A.3 LOGUCIEL 19 A.4 SECURTI Grave Utilisateur 19 A.4.1 Description Général 14 A.3 LOGUCIEL 10 A.4 SECURTI Grave Utilisateur 10 A.4.1 Définitions 10<	CALYS 50.		1
A.1 NTRODUCTION 6 A.1.1 À propos de ce guide 6 A.1.2 Déballage 6 A.1.3 Recepédition 7 A.2 MATRIELL 8 A.2.1 Yue générale de l'appareil 8 A.2.2 Gaine 8 A.2.3 Bornes de raccordement. 90 A.2.4 Connecteurs Indraux 10 A.2.5 Écran 10 A.2.6 Clavier 10 A.2.7 Bateries et chargeur 12 A.2.9 Béquille 12 A.2.9 Béquille 14 A.3 LOGICIE 14 A.3 Louristion Cénéral 14 A.3 Louristion Cénéral 14 A.4 SICURITE 19 A.4.4 Déclauis et contraintes anormales 19 A.4.4 Déclauis et contraintes anormales 19 A.4.5 Définitions 19 A.4.6 Définitions 19 A.4.7 Définitions 19 A	A. G	ENERALITE	
A.1.1 A propos de ce guide. 6 A.1.2 Deballage. 6 A.12 Matespeliation. 7 A.2 MATERHI 8 A.2.1 Via générale de l'appareil 8 A.2.2 Gaine 8 A.2.1 Fine générale de l'appareil 8 A.2.2 Gaine 8 A.2.3 Bornes de raccordement. 9 A.2.4 Connecteurs luiéraux 10 A.2.5 Erran 10 A.2.6 Clavier. 12 A.2.8 Remplacer le pack batterie. 12 A.2.9 Béguille. 12 A.2.10 Sangle. 13 J. Description Général 14 A.3.1 Description Général 14 A.4.3 Exècution des mesures 19 A.4.4 SECURITE 19 A.4.4 Exècution des mesures 19 A.4.4 Définitions 20 A.5.1 Misse ion rogiciel 21 A.5.2 Reculibration des mesures 19	A 1	Introduction	6
A.1.2 Debalages 5 A.1.3 Récepcidition 7 A.1.4 Na Récepcidition 7 A.2 WarterHi 8 A.2.1 Vine générale de l'appareil 8 A.2.2 Gaine 8 A.2.3 Bornes de raccordement. 90 A.2.4 Comecteurs luiéraux 90 A.2.5 Éernn 100 A.2.6 Clavier 10 A.2.7 Batteries et chargeur 10 A.2.6 Clavier 12 A.2.9 Béguille 12 A.2.9 Béguille 12 A.3 LOGICEL, plano Genéral 14 A.3.1 Description Général 14 A.3.2 Interface Uilisateur 19 A.4.1 Conformité aux normes de sécurité 19 A.4.1 Conformité aux normes de sécurité 19 A.4.3 Exécution des mesures 19 A.4.4 Définitions 20 A.5 SERVICES 21 A.5.1 Miscutions 21	A.1 411	À propos de ce quide	0 6
A.1.3 Receptificion 7 A.2 MATERIEL 8 A.2.1 Vine générale de l'appareil 8 A.2.2 Gaine 8 A.2.3 Bornes de raccordement. 9 A.2.4 Connecteurs latéraux 10 A.2.5 Eeran 10 A.2.6 Clavier 12 A.2.8 Remplacer le pack batterie 12 A.2.9 Béguille 12 A.2.10 Sangle 13 A.3 LOGUELL 14 A.3.1 Description Général 14 A.3.1 Description Général 14 A.4.4 SICURITE 19 A.4.1 Conformité aux normes de sécurité 19 A.4.1 Conformité aux normes de sécurité 19 A.4.1 Définitions 20 A.5 Définitions 20 A.5 Définitions 20 A.5 Definitions 20 A.5 Netroyage 25 B. Misure de tension continue 21 <	A 1 2	Déhallage	
A.2 MATTREE. 8 A.2.1 Vise générale de l'appareil 8 A.2.3 Bornes de raccordement. 9 A.2.4 Comecteurs latéraux 90 A.2.5 Ecran 10 A.2.6 Clavier 10 A.2.7 Batteries et chargeur 10 A.2.7 Batteries et chargeur 12 A.2.9 Béguille 12 A.2.9 Béguille 12 A.2.9 Béguille 12 A.3.1 DOGUELL 14 A.3.1 DOGUEL 14 A.3.2 Interface Utilisateur 14 A.4 SECURTE 19 A.4.1 Defentiones 19 A.4.2 Instructions 19 A.4.3 Definitiones 10 A.4.4 Définitiones 10 A.5.1 Miss e in ourraites anormales 19 A.4.4 Définitiones 20 A.5.2 Reculibration 21 A.5.3 Retroites anormales 20 A.5.	A.1.3	Réexpédition	
A 2.1 Fue generale de l'appareil 8 A 2.3 Gaine. 8 A 2.3 Bornes de raccordement. 9 A 2.4 Connecteurs latéraux 10 A 2.5 Éeran 10 A 2.6 Clavier. 10 A 2.6 Clavier. 12 A 2.8 Remplacer le pack batterie. 12 A 2.8 Remplacer le pack batterie. 12 A 2.10 Sangle. 13 A 3 LOGUELL 14 A 3.1 Description Genéral 14 A 3.1 Description Genéral 14 A 4.3 SECURITE 19 A 4.4 SECURITE 19 A 4.1 Conformité aux normes de sécurité. 19 A 4.1 Définitions 20 A 5 SERVICES 10 A 5 Définitions 20 A 5.1 Mise à jour logiciel 21 A 5.3 Netroyage 25 B. PRISE EN NOUTE 26 B.2.1 Mesure de tension continue 26	A 2	MATERIE	8
4.2.2 Gaine 9 4.2.3 Borns de raccordement 90 4.2.4 Connecteurs latéraux 10 4.2.5 Écrun 10 4.2.6 Clavier 10 4.2.7 Batteries et chargeur 12 4.2.8 Remplacer le pack batterie 12 4.2.9 Béquille 12 4.2.9 Béquille 12 A.3 LOCICTEL 14 A.3 LOCICTEL 14 A.3 LOCICTEL 14 A.4 SECURITE 19 A.4.1 Conformité aux normes de sécurité 19 A.4.3 Exécution des mesures 19 A.4.3 Définitions 20 A.4.4 Défauits et contraintes anormales 19 A.4.3 Définitions 20 A.5.1 Mee à jour logiciel 21 A.5.2 Recalibration 23 A.5.3 Nettoyage 25 B. PRISE EN MAIN 26 B.1 Miss en Nourre 26 <	A.2.1	Vue générale de l'appareil	
A 2.3 Bornes de raccordement. 9 A 2.4 Connecteurs latéraux 10 A 2.5 Écran 10 A 2.6 Clavier 10 A 2.7 Batteries et chargeur. 12 A 2.8 Remplacer le pack batterie. 12 A 2.9 Béquille. 12 A 2.10 Sangle. 13 A 3 LOCICIEL 14 A 3.1 Description Cénéral. 14 A 3.1 Description Cénéral. 14 A 4.4 SECURITE 19 A 4.1 Conformité aux normes de sécurité. 19 A 4.1 Definitions 19 A 4.2 Instructions. 19 A 4.4 Déclustie contraintes anormales. 19 A 4.5 Définitions 20 A 5 SERVICES 21 A 5.1 Mise à pour logiciel 21 A 5.3 Nettoyage. 25 B. PRISE EN MAIN 26 B 2.1 Mesure de continuité 28 B 2.2 Mesure de continuité	A.2.2	Gaine	
A 2.4 Connecteurs latéraux 10 A 2.5 Ecran 10 A 2.6 Clavier 10 A 2.7 Batteries et chargeur 12 A 2.8 Remplacer le pack batterie 12 A 2.9 Béquille 12 A 2.10 Sangle 12 A 3.1 DOGTEL 14 A 3.1 Description Général 14 A 3.2 Interface Utilisateur 14 A 3.2 Interface Utilisateur 19 A 4.1 Conformité aux normes de sécurité 19 A 4.1 Conformité aux normes de sécurité 19 A 4.1 Définitions 20 A 4.5 Définitions 20 A 5 SERVICES 21 A 5.1 Mise à jour logiciel 21 A 5.2 Recalibration 23 A 5.3 Netroyage 25 B. PRISE EN MAIN 26 B 2.1 Misse En ROUTE 26 B 2.2 Mesure de continuité 23 B 2.4 Tett de continuité	A.2.3	Bornes de raccordement	
4.2.5 Ecran 10 4.2.6 Clavier 10 4.2.7 Batteries et chargeur 12 4.2.8 Remplace' le pack batterie 12 4.2.9 Bequilac 12 4.2.9 Bequilac 12 4.2.10 Sangle 13 A.3 LOGICIEL 14 A.3.1 Description Général 14 A.3.2 Interface Ullisateur 14 A.4 SECURITE 19 A.4.1 Conformité aux normes de sécurité 19 A.4.2 Instructions 19 A.4.3 SECURITE 19 A.4.4 Défauits et contraintes anormales 19 A.4.5 Défauits et contraintes anormales 19 A.4.5 Défauits et contraintes anormales 19 A.5 SERVICES 21 A.5.1 Mise à jour logiciel 21 A.5.2 Recalibration 23 A.5.3 Nettoyage 25 B.2 MESURE 26 B.2 Mesure de tension continue	A.2.4	Connecteurs latéraux	
A.2.6 Clavier 10 A.2.7 Batteries et chargeur 12 A.2.8 Remplacer le pack batterie. 12 A.2.9 Béquille. 12 A.2.10 Sangle 13 A.3 LOGUEL 14 A.3 LORUEL 14 A.3.1 Description Général 14 A.3.2 Interface Utilisateur 14 A.4.1 Conformité aux normes de sécurité 19 A.4.1 Conformité aux normes de sécurité 19 A.4.3 Exécution des mesures 19 A.4.4 Définitions 20 A.5 SERVICES 21 A.5.1 Mise i contraintes anomales 19 A.5.3 Nettoyage. 23 B. PRISE EN MAIN 26 B.1 Miser de tension continue 26 B.2.1 Mesure de tension continue 26 B.2.2 Mesure de résistance 22 B.2.3 Mesure de résistance 33 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5	A.2.5	Écran	
A.2.7 Batteries et chargeur 12 A.2.8 Remplacer le pack batterie. 12 A.2.9 Béquille. 12 A.2.10 Songle 13 A.3 LOGICTEL 14 A.3.1 Description Général. 14 A.3.1 Description Général. 14 A.3.2 Interface Uillisateur 14 A.4 Secuentre 19 A.4.1 Conformité aux normes de sécurité. 19 A.4.1 Définitions 19 A.4.2 Instructions. 19 A.4.3 Définitions 20 A.5 Définitions 20 A.5 Définitions 21 A.5.2 Recalibration. 23 A.5.3 Nettoyage. 25 B. PRISE EN MAIN 26 B.1 Mise en NOUTE 26 B.2.1 Mesure de tension continue 28 B.2.3 Mesure de trésistance 32 B.2.4 Test de contraintie 33 B.2.5 Mesure de fréquence sur contac	A.2.6	Clavier	
A.2.8 Remplacer le pack batterie 12 A.2.10 Béquille	A.2.7	Batteries et chargeur	
A.2.9 Béquille 12 A.2.10 Sangle 13 A.3 LOGICIEL 14 A.3.1 Description Général 14 A.3.1 Description Général 14 A.3.1 Description Général 14 A.3.1 Conformité aux normes de sécurité 19 A.4.1 Conformité aux normes de sécurité 19 A.4.2 Instruction des mesures 19 A.4.3 Exécution des mesures 19 A.4.4 Défauts et contraintes anormales 19 A.4.5 Défnitions 20 A.5 SERVICES 21 A.5.1 Mise à jour logiciel 21 A.5.2 Recultibration 23 A.5.3 Nettoyage 23 B. PRISE EN MAIN 26 B.1 Misse EN ROUTE 26 B.2.1 Mesure de tension continue 28 B.2.4 Test de contrainté 29 B.2.3 Mesure de résistance 33 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.	A.2.8	Remplacer le pack batterie	
A.2.10 Sangle [13] A.3 LOGICIEL [14] A.3.1 Description Général [14] A.3.2 Interface Utilisateur [14] A.4 SECURITE [19] A.4.1 Conformité aux normes de sécurité [19] A.4.2 Instructions [19] A.4.3 Exècution des mesures [19] A.4.4 Défauts et contraintes anormales [19] A.4.5 Définitions [20] A.5 Stevictes [21] A.5.1 Mise à jour logiciel [21] A.5.2 Recalibration [23] A.5.3 Netoyage [25] B. PRISE EN MAIN [26] B.1 Miss Ens ROUTE [26] B.2.1 Mesure de tension continue [26] B.2.2 Mesure de courant [29] B.2.3 Mesure de résistance [32] B.2.4 Test de continuité [33] B.2.5 Mesure de résistance [32] B.2.4 Test de continuité [33] <	A.2.9	Béquille	
A.3 LOGICIEL 14 A.3.1 Description Général 14 A.3.2 Interface Utilisateur 14 A.4 SECURITE 19 A.4.1 Conformité aux normes de sécurité 19 A.4.2 Instructions 19 A.4.3 Exécution des mesures 19 A.4.4 Définitions 20 A.4.5 Définitions 20 A.5 SERVICES 21 A.5.1 Mise à jour logiciel 21 A.5.2 Recalibration 21 A.5.3 Nettoyage 25 B. PRISE EN MAIN 26 B.1 Mise EN ROUTE 26 B.2 Mesure de tension continue 28 B.2.1 Mesure de résistance 32 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesure de résistance 34 B.2.6 Mesure de résistance 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure de résistance 35 B.2.9 Mesure de résis	A.2.10	0 Sangle	13
A.3.1 Description Général. 14 A.4.2 Interface Utilisateur. 14 A.4.3 SECURITE. 19 A.4.1 Conformité aux normes de sécurité. 19 A.4.2 Instructions. 19 A.4.3 Exécution des mesures 19 A.4.4 Définitions. 20 A.4.5 Définitions 20 A.5 SERVICES 21 A.5.1 Mise à jour logiciel 21 A.5.2 Recalibration 23 A.5.3 Nettoyage 25 B. PRISE EN MAIN 26 B.1 MISE EN ROUTE 26 B.2.1 Mesure de tension continue 28 B.2.2 Mesure de courant. 29 B.2.3 Mesure de résistance 32 B.2.4 Test de continutié 33 B.2.5 Mesure de fréquence sur contact sec 34 B.2.6 Mesure Thermocouple (Température) 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure Thermocouple (Température) 36	A.3	LOGICIEL	14
A.3.2 Interface Utilisateur. 14 A.4 SECURITE 19 A.4.1 Conformité aux normes de sécurité. 19 A.4.2 Instructions 19 A.4.3 Exécution des mesures 19 A.4.4 Définition samormales 19 A.4.5 Définitions 20 A.5 SERVICES 21 A.5.1 Mise à jour logiciel 21 A.5.2 Recalibration 23 A.5.3 Nettoyage 23 B. PRISE EN MAIN 26 B.1 Miss En ROUTE 26 B.2 Mesure de tension continue 28 B.2.1 Mesure de tension continue 28 B.2.2 Mesure de courant. 29 B.2.3 Mesure de résistance 32 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesure de réquence sur contact sec 34 B.2.6 Mesure de réquence sur contact sec 34 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure de fréquence (rempérature) 3	A.3.1	Description Général	14
A.4 SECURITE 19 A.4.1 Conformité aux normes de sécurité. 19 A.4.2 Instructions. 19 A.4.3 Exècution des mesures 19 A.4.4 Définitions 20 A.5 SERVICES 21 A.5.1 Mise à jour logiciel 21 A.5.2 Recalibration 23 A.5.3 Nettoyage 25 B. PRISE EN MAIN 26 B.2 Mesure auxonation 28 B.2 Mesure de tension continue 26 B.2.1 Mesure de tension continue 26 B.2.1 Mesure de résistance 26 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesure de fréquence 26 B.2.6 Mesure de fréquence 34 B.2.6 Mesure sondes résistives (Température) 35 B.2.6 Mesure forde gréquence sur contact sec 35 B.2.6 Mesure forde courant 40 B.3.1 Génération de tesion continue 40 B.3.1 Génération de tesion continue </td <td>A.3.2</td> <td>Interface Utilisateur</td> <td>14</td>	A.3.2	Interface Utilisateur	14
A.4.1 Conformité aux normes de sècurité 19 A.4.2 Instructions. 19 A.4.3 Exécution des mesures 19 A.4.4 Défauits et contraintes anormales. 19 A.4.5 Définitions. 20 A.5 Définitions. 20 A.5.1 Mise à jour logiciel. 21 A.5.2 Recalibration. 23 A.5.3 Nettoyage. 25 B. PRISE EN MAIN 26 B.1 Mise is ROUTE. 26 B.2 Mesure de tension continue 28 B.2.1 Mesure de tension continue 28 B.2.1 Mesure de courant. 29 B.2.3 Mesure de continuité 33 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesure de fréquence sur contact sec 35 B.2.8 Mesure de fréquence sur contact sec 35 B.2.9 Mesure Sondes résistives (Température) 36 B.3.1 Génération de tension continue 40 B.3.3 Genération de résistance 42 B.3	A.4	SECURITE	19
A.4.2 Instructions 19 A.4.3 Exécution des mesures 19 A.4.4 Définitions 20 A.5 Définitions 20 A.5 Définitions 21 A.5.1 Mise à jour logiciel 21 A.5.2 Recalibration 23 A.5.3 Nettoyage 25 B. PRISE EN MAIN 26 B.2 Misse EN ROUTE 26 B.2 Mesure de tension continue 28 B.2.1 Mesure de courant. 29 B.2.3 Mesure de résistance 32 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesure de fréquence sur contact sec 34 B.2.6 Mesure de fréquence sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure fore frequence sur contact sec 34 B.2.6 Mesure de fréquence sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure foresion continue 40 B.3.4 Simulaton sondes résistives	A.4.1	Conformité aux normes de sécurité	
A.4.3 Exécution des mesures 19 A.4.4 Définitions 19 A.4.5 Définitions 20 A.5 SERVICES 21 A.5.1 Mise à jour logiciel 21 A.5.2 Recalibration 23 A.5.3 Nettoyage 25 B. PRISE EN MAIN 26 B.1 Mise en ROUTE 26 B.2 MESURE 26 B.1 Mise en ROUTE 26 B.2.1 Mesure de tension continue 26 B.2.1 Mesure de courant 29 B.2.2 Mesure de continuité 33 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesure de fréquence 34 B.2.6 Mesure de fréquence sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure Thermocouple (Température) 36 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 37 B.3.1 Génération de tension continue 40 B.3.2 Generation de fréquence 42 <	A.4.2	Instructions	
A.4.4 Défaitions 19 A.5 Défaitions 20 A.5 SERVICES 21 A.5.1 Mise à jour logiciel 21 A.5.2 Recalibration 23 A.5.3 Nettoyage 23 A.5.3 Nettoyage 25 B. PRISE EN MAIN 26 B.1 MISE EN ROUTE 26 B.2 MESURE 26 B.2.1 Mesure de tension continue 28 B.2.2 Mesure de courant 29 B.2.3 Mesure de résistance 32 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesure de tréquence 34 B.2.6 Mesure sondes résistives (Température) 35 B.2.8 Mesure Thermocouple (Température) 36 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 37 B.3.1 Génération de tension continue 40 B.3.2 Génération de tension continue 40 B.3.4 Simulation de résistance 42 B.3.4 Simulation de résistance 42	A.4.3	Exécution des mesures	
A.4.5 Définitions 20 A.5 SERVICES 21 A.5.1 Mise à jour logiciel 21 A.5.2 Recalibration 23 A.5.3 Nettoyage 25 B. PRISE EN MAIN 26 B.1 MISE EN ROUTE 26 B.2 MESURE 26 B.2.1 Mesure de tension continue 28 B.2.2 Mesure de tension continue 28 B.2.1 Mesure de tension continue 29 B.2.3 Mesure de tensistance 32 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesure de fréquence sur contact sec 34 B.2.6 Mesure de fréquence sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure Sondes résistives (Température) 36 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 36 B.3.1 Génération de tension continue 40 B.3.2 Génération de tension continue 42 B.3.4 Simulation sondes résistives (température) 39 <	A.4.4	Défauts et contraintes anormales	
A.5 SERVICES 21 A.5.1 Mise à jour logiciel 21 A.5.2 Recalibration 23 A.5.3 Nettoyage. 25 B. PRISE EN MAIN 26 B.1 MISE EN ROUTE 26 B.2 MESURE 26 B.2.1 Mesure de tension continue. 28 B.2.2 Mesure de courant. 29 B.2.3 Mesure de corant. 29 B.2.4 Test de continuité 32 B.2.5 Mesure de fréquence 32 B.2.6 Mesure de fréquence sur contact sec 35 B.2.6 Mesure Sondes résistives (Température) 35 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 37 B.3 Génération de tension continue. 40 B.3.2 Génération de tension continue. 40 B.3.4 Simulation sondes résistives (température) 33 B.3.5 Simulation de trésistance. 42 B.3.4 Simulation de résistance. 42 B.3.5 Simulation de résistance. 42 B.3.	A.4.5	_ Définitions	
A.5.1 Mise a jour logiciel 21 A.5.2 Recalibration 23 A.5.3 Nettoyage 25 B. PRISE EN MAIN 26 B.1 MISE EN ROUTE 26 B.2 MESURE 26 B.2.1 Mesure de tension continue 28 B.2.2 Mesure de courant 29 B.2.3 Mesure de résistance 32 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesure de fréquence sur contact sec 32 B.2.6 Mesure de fréquence sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.6 Mesure Sondes résistives (Température) 36 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 37 B.3 GENERATION/SIMULATION 39 B.3.1 Génération de tension continue 40 B.3.2 Génération de résistance 42 B.3.4 Simulation on termerocuple (température) 37 B.3.6 Génération de résistance 42 B.3.7 Génération de résistance 42	A.5	SERVICES	
A.5.2 Recatibration 23 A.5.3 Nettoyage. 25 B. PRISE EN MAIN 26 B.1 MISE EN ROUTE 26 B.2 MESURE 26 B.2 MESURE 26 B.2.1 Mesure de tension continue 28 B.2.2 Mesure de courant. 29 B.2.3 Mesure de résistance. 32 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesure de fréquence sur contact sec 34 B.2.6 Mesure sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure Sondes résistives (Température) 36 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 37 B.3 Generation de tension continue. 40 B.3.1 Génération de courant 40 B.3.2 Génération de courant 42 B.3.4 Simulation sondes résistives (température) 43 B.3.4 Simulation de therison couple (température) 43 B.3.5 Simulation de trésistance. 42	A.5.1	Mise a jour logiciel	
A.3.3 Nettoyage 25 B. PRISE EN MAIN 26 B.1 MISE EN ROUTE 26 B.2 MESURE 26 B.2.1 Mesure de tension continue 28 B.2.2 Mesure de courant 29 B.2.3 Mesure de courant 29 B.2.4 Test de continuité 32 B.2.5 Mesure de fréquence sur contact sec 34 B.2.6 Mesure de fréquence sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure Sondes résistives (Température) 36 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 37 B.3 GENERATION/SIMULATION 39 B.3.1 Génération de tension continue. 40 B.3.2 Génération de courant 40 B.3.3 Simulation sondes résistives (température) 37 B.3.4 Simulation sondes résistives (température) 42 B.3.4 Simulation de résistance. 42 B.3.5 Simulation de résistance. 42 B.3.6 Génération de fréquence sur contact	A.5.2	Recalibration	
B. PRISE EN MAIN 26 B.1 MISE EN ROUTE 26 B.2 MESURE 26 B.2.1 Mesure de tension continue 28 B.2.2 Mesure de tension continue 29 B.2.3 Mesure de résistance 32 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesure de fréquence sur contact sec 34 B.2.6 Mesure de fréquence sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure Sondes résistives (Température) 36 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 37 B.3 Generation de courant 40 B.3.1 Génération de tension continue 40 B.3.2 Génération de résistance 42 B.3.4 Simulation et résistives (température) 37 B.3.5 Simulation de résistance 42 B.3.4 Simulation de résistance 42 B.3.5 Simulation de résistance 42 B.3.6 Génération de (reipérature) 43 B.3.6 Génération de fréquence sur	A.3.3	Nettoyage	
B.1 MISE EN ROUTE 26 B.2 MESURE 26 B.2.1 Mesure de tension continue 28 B.2.2 Mesure de courant 29 B.2.3 Mesure de résistance 32 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesure de fréquence sur contact sec 32 B.2.6 Mesure de fréquence sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure Thermocouple (Température) 36 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 37 B.3 Génération de tension continue 40 B.3.2 Génération de résistance 42 B.3.4 Simulation es résistives (température) 37 B.3.8 Simulation de résistance 42 B.3.4 Simulation de résistance 42 B.3.4 Simulation de résistance 42 B.3.5 Simulation de résistance 42 B.3.4 Simulation de tension continue 40 B.3.5 Simulation de tension continue 42 B.3.4 Simulation de te	B. PF	RISE EN MAIN	
B.1 MISE EN ROUTE 26 B.2 MESURE 26 B.2.1 Mesure de tension continue 28 B.2.2 Mesure de courant 29 B.2.3 Mesure de résistance 32 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesure de fréquence 34 B.2.6 Mesure de fréquence sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure Sondes résistives (Température) 36 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 37 B.3 GENERATION/SIMULATION 39 B.3.1 Génération de tension continue 40 B.3.2 Génération de courant 40 B.3.3 Simulation de résistance 42 B.3.4 Simulation de résistance 42 B.3.5 Simulation de résistance 42 B.3.6 Génération de fréquence sur contact sec 43 B.3.6 Génération de fréquence sur contact sec 44 B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération de			
B.2 MESURE 26 B.2.1 Mesure de tension continue 28 B.2.2 Mesure de courant 29 B.2.3 Mesure de résistance 32 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesure de fréquence sur contact sec 34 B.2.6 Mesure de fréquence sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure Sondes résistives (Température) 36 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 36 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 36 B.3.1 Génération de tension continue 40 B.3.2 Génération de courant 40 B.3.3 Simulation sondes résistives (température) 42 B.3.4 Simulation ande résistance 42 B.3.4 Simulation de fréquence sur contact sec 44 B.3.5 Simulation de fréquence sur contact sec 45 B.3.6 Génération de fréquence sur contact sec 44 B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération de fréquence sur contac	B.1	MISE EN ROUTE	
B.2.1 Mesture de tension continue. 28 B.2.2 Mesture de courant. 29 B.2.3 Mesture de résistance. 32 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesture de fréquence sur contact sec 35 B.2.6 Mesture de fréquence sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesture Sondes résistives (Température) 36 B.2.9 Mesture Thermocouple (Température) 37 B.3 GENERATION/SIMULATION 39 B.3.1 Génération de tension continue. 40 B.3.2 Génération de tension continue. 40 B.3.3 Simulation sondes résistives (température). 42 B.3.4 Simulation de trésistance. 42 B.3.5 Simulation de trésistance. 42 B.3.4 Simulation de résistance. 42 B.3.5 Simulation de tréquence es ur contact sec 43 B.3.6 Génération de fréquence sur contact sec 44 B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération de fr	B.2	MESURE	
B.2.2 Mestire de courant. 29 B.2.3 Mestire de résistance. 32 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mestire de fréquence sur contact sec 33 B.2.6 Mestire de fréquence sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesture Sondes résistives (Température) 36 B.2.9 Mesture Thermocouple (Température) 37 B.3 GENERATION/SIMULATION 39 B.3.1 Génération de courant 40 B.3.2 Génération de courant 40 B.3.3 Simulation de résistance. 42 B.3.4 Simulation de résistance. 42 B.3.4 Simulation de résistance. 42 B.3.5 Simulation de résistance. 42 B.3.4 Simulation de résistance. 42 B.3.5 Simulation de résistance. 42 B.3.6 Génération de fréquence sur contact sec 43 B.3.6 Génération de fréquence sur contact sec 44 B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec 45	B.2.1	Mesure de tension continue	
B.2.3 Mesure de resistance 32 B.2.4 Test de continuité 33 B.2.5 Mesure de fréquence sur contact sec 34 B.2.6 Mesure de fréquence sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure Sondes résistives (Température) 36 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 37 B.3 GENERATION/SIMULATION 39 B.3.1 Génération de tension continue. 40 B.3.2 Génération de courant 40 B.3.3 Simulation de résistance 42 B.3.4 Simulation de résistance 42 B.3.4 Simulation de résistance 42 B.3.5 Simulation de thermocouple (température) 43 B.3.6 Génération de fréquence 44 B.3.6 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération de fréquence sur contact sec 46 C.1 Mode Estitunion manuelle	B.2.2	Mesure de courant	
B.2.4 Test de continuite 33 B.2.5 Mesure de fréquence 34 B.2.6 Mesure de fréquence sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure Sondes résistives (Température) 36 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 36 B.3 GENERATION/SIMULATION 39 B.3.1 Génération de tension continue. 40 B.3.2 Génération de tension continue. 40 B.3.3 Simulation sondes résistives (température). 42 B.3.4 Simulation sondes résistives (température). 42 B.3.5 Simulation de thermocouple (température). 43 B.3.6 Génération de fréquence 44 B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec 44 B.3.8 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération de fréquence sur contact sec 46 C.1 Mode S DE SIMULATION 49 C.1.1 Mode Edition manuelle 49 C.1.2 Mode Edition incrémentale 50 C.1.3 Mode Consigne	B.2.3	Mesure de resistance	
B.2.5 Mestire de fréquence sur contact sec 35 B.2.6 Mesture de fréquence sur contact sec 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesture Sondes résistives (Température) 36 B.2.9 Mesture Thermocouple (Température) 37 B.3 GENERATION/SIMULATION 39 B.3.1 Génération de tension continue 40 B.3.2 Génération de courant 40 B.3.3 Simulation de trésistance 42 B.3.4 Simulation de résistance 42 B.3.5 Simulation de trésisteves (température) 43 B.3.6 Génération de courant 40 B.3.5 Simulation de thermocouple (température) 43 B.3.4 Génération de fréquence sur contact sec 43 B.3.6 Génération de fréquence sur contact sec 44 B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération de fréquence sur contact sec 46 C. OPERATIONS AVANCEES 49 C.1	B.2.4	Test de continuite	
B.2.0 Mesure a prequence sur contact see 35 B.2.7 Comptage d'impulsion 35 B.2.8 Mesure Sondes résistives (Température) 36 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 37 B.3 GENERATION/SIMULATION 39 B.3.1 Génération de tension continue. 40 B.3.2 Génération de courant 40 B.3.3 Simulation de résistance. 42 B.3.4 Simulation de résistance. 42 B.3.5 Simulation de thermocouple (température) 43 B.3.6 Génération de fréquence 44 B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.6 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec 46 C.1 MODES DE SIMULATION 49 C.1 MODES DE SIMULATION 49 C.1.1 Mode Edition maruelle 49 C.1.2 Mode Edition incrémentale 50 C.1.3 Mode Consignes prédéfinies 50	B.2.3	Mesure de frequence	
B.2.7 Complage a impussion 33 B.2.8 Mesure Sondes resistives (Température) 36 B.2.9 Mesure Thermocouple (Température) 37 B.3 GENERATION/SIMULATION 39 B.3.1 Génération de lension continue. 40 B.3.2 Génération de courant 40 B.3.3 Simulation de crésistance. 42 B.3.4 Simulation ondes résistives (température). 42 B.3.4 Simulation sondes résistives (température). 43 B.3.5 Simulation de thermocouple (température). 43 B.3.6 Génération de fréquence. 44 B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec 44 B.3.8 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération de fréquence sur contact sec 46 C. OPERATIONS AVANCEES 49 C.1 Mode S DE SIMULATION 49 C.1.2 Mode Edition incrémentale 50 C.1.3 Mode Consignes prédéfinies 50 C.1.3 Mode Consignes prédéfinies 50	B.2.0 D.2.7	Mesure ae frequence sur contact sec	
B.2.9 Mesure Thermocouple (Temperature) 37 B.3 GENERATION/SIMULATION 39 B.3.1 Génération de tension continue 40 B.3.2 Génération de courant 40 B.3.3 Simulation de résistance 40 B.3.4 Simulation de résistance 40 B.3.5 Simulation et résistance 40 B.3.6 Génération de courant 40 B.3.5 Simulation et résistance 42 B.3.5 Simulation de thermocouple (température) 43 B.3.6 Génération de fréquence 43 B.3.6 Génération de fréquence sur contact sec 44 B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération d'impulsions 46 C. OPERATIONS AVANCEES 49 C.1 Mode E SIMULATION 49 C.1.1 Mode E Adition manuelle 49 C.1.2 Mode E Adition incrémentale 50 C.1.3 Mode Consignes prédéfinies 50	D.2./	Compage a impussion	
B.2.9 Messife Thermocouple (Temperature) 37 B.3 GENERATION 39 B.3.1 Génération de tension continue. 40 B.3.2 Génération de courant 40 B.3.3 Simulation de résistance. 42 B.3.4 Simulation sondes résistives (température) 42 B.3.5 Simulation de thermocouple (température) 43 B.3.6 Génération de fréquence 44 B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération de Jéquence sur contact sec 46 C. OPERATIONS AVANCEES 49 C.1 Mode Edition manuelle 49 C.1.2 Mode Edition incrémentale 50 C.1.3 Mode Consignes prédéfinies 50	D.2.0 P 2 0	Mesure Sonaes resistives (Temperature)	
B.3.1 Génération de tension continue. 40 B.3.2 Génération de tension continue. 40 B.3.3 Simulation de résistance. 42 B.3.4 Simulation sondes résistives (température). 42 B.3.5 Simulation de thermocouple (température). 42 B.3.6 Génération de thermocouple (température). 43 B.3.7 Génération de fréquence . 44 B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération de fréquence sur contact sec 46 C. OPERATIONS AVANCEES 49 C.1 Modes DE SIMULATION 49 C.1.2 Mode Edition manuelle 49 C.1.3 Mode Consignes prédéfinies 50 C.1.3 Mode Consignes prédéfinies 50	B 3	Mesure i nermocoupie (temperature)	
B.3.2 Génération de courant 40 B.3.3 Simulation de résistance. 42 B.3.4 Simulation de résistance. 42 B.3.5 Simulation de thermocouple (température). 43 B.3.6 Génération de fréquence (température). 43 B.3.6 Génération de fréquence sur contact sec 44 B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération de fréquence sur contact sec 46 C. OPERATIONS AVANCEES 49 C.1 Mode De SIMULATION 49 C.1.2 Mode Edition incrémentale 50 C.1.3 Mode Consignes prédéfinies 50 C.1.3 Mode Consignes prédéfinies 50	B.5 R 3 1	Generation de tencion continue	
B.3.3 Simulation de résistance	B.J.1 B 2 7	Génération de courant	
B.3.4 Simulation sondes résistives (température)	R 3 3	Simulation de résistance	
B.3.5 Simulation de thermocouple (température)	B.3.5 R 3 4	Simulation sondes résistures (température)	42
B.3.6 Génération de fréquence 44 B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération d'impulsions 46 C. OPERATIONS AVANCEES 49 C.1 Modes De SIMULATION 49 C.1.1 Mode Edition manuelle 49 C.1.2 Mode Edition incrémentale 50 C.1.3 Mode Consignes prédéfinies 50	B.3.5	Simulation de thermocouple (température)	43
B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec 45 B.3.8 Génération d'impulsions 46 C. OPERATIONS AVANCEES 49 C.1 Modes de Simulation 49 C.1.1 Mode Edition manuelle 49 C.1.2 Mode Edition incrémentale 50 C.1.3 Mode Consignes prédéfinies 50	B 3 6	Génération de fréquence	44
B.3.8 Génération d'impulsions 46 C. OPERATIONS AVANCEES 49 C.1 Mode S DE SIMULATION 49 C.1.1 Mode Edition manuelle 49 C.1.2 Mode Edition incrémentale 50 C.1.3 Mode Consignes prédéfinies 50	B.3.7	Génération de fréquence sur contact sec	
C. OPERATIONS AVANCEES	B.3.8	Génération d'impulsions	
C. OPERATIONS AVANCEES		1	
C.1 MODES DE SIMULATION 49 C.1.1 Mode Edition manuelle 49 C.1.2 Mode Edition incrémentale 50 C.1.3 Mode Consignes prédéfinies 50 C.1.4 Volte 50 C.1.5 Mode Consignes prédéfinies 50	C. OI	PERATIONS AVANCEES	49
C.1.1 Mode Edition manuelle 49 C.1.2 Mode Edition incrémentale 50 C.1.3 Mode Consignes prédéfinies 50 C.1.4 Mode Consignes prédéfinies 50	C.1	MODES DE SIMULATION	
C.1.2 Mode Edition incrémentale	C.1.1	Mode Edition manuelle	49
C.1.3 Mode Consignes prédéfinies	C.1.2	Mode Edition incrémentale	50
$C_{1,1} = M_{1,1} M_{1,1} \tilde{L}_{1,1} \tilde{R}_{1,1} \tilde{R}_{1,1} $	C.1.3	Mode Consignes prédéfinies	50
C.1.4 Mode Marches a escalier	C.1.4	Mode Marches d'escalier	52
C.1.5 Mode Rampe simple	C.1.5	Mode Rampe simple	54
3/76		3/76	

CALYS 50 GENERALITE

C.1.6	Mode rampe cyclique	
C.1.7	Mode synthétiseur	
C.1.8	Mode transmetteur	
C.2	MISE A L'ECHELLE	60
C.3	MESURES DIFFERENTIELLES	61
C.4	CONFIGURATIONS	
C.5	PARAMETRAGE	
C.5.1	Réglage de contraste	
C.5.2	Date et Heure	
C.5.3	Préférences	
D. SP	ECIFICATIONS TECHNIQUES	67
D 1	FONCTION MERLINE	67
D.1	Tuncion mesure	
D.I.I D.I.I	Comment continue	
D.1.2	Division and	
D.1.3	Température non combe de como électricario	
D.1.4	Temperature par couples inermoelectriques	
D.1.5	Temperature par sonaes a resistance	
D.1.0	Frequence et comptage	
D.1./	Caracteristiques complementaires en "mesure"	
D.2	FUNCTION EMISSION/SIMULATION	
D.2.1	Tension continue	
D.2.2	Courant continu	
D.2.3	Resistance	
D.2.4	Temperature par couples inermoelectriques	
D.2.5	Temperature par sonaes a resistance	
D.2.6	Frequence et impulsion	
D.2.7	Caracteristiques complementaires en simulation	
E. CI	ERTIFICAT DE CONFORMITE	

Déclaration de conformité suivant le guide 22 ISO/CEI et la norme EN 45014	Declaration of conformity according to ISO/IEC guide 22 and EN 45014					
Nom du fabricant : Manufacturer's name : Adresse du fabricant : 50 Manufacturer's address : BP 182	ばの ゆ /52 Avenue Paul Langevin - 91133 Ris Orangis - FRANCE					
C	Déclare que le produit Declares, that the product					
Désignation : Designation : Référence : Model number :	Calibrateur Calibrateur CALYS 50					
Date .	21.00.00					
a été fabriqué conformément aux spécifications techniques du produit et sous tous ses aspects, est conforme aux normes et réglementations en vigueur s'y rapportant et en particulier à la : <u>Sécurité</u> EN 61010-1	été fabriqué conformément aux spécifications has been manufactured according to the technical schniques du produit et sous tous ses aspects, est specifications of the product and conforms in all respects to the relevant standards and regulations in force and especially to : <u>Securité</u> <u>Safety</u> <u>El 61010.1</u>					
Categorie: CAT II, 60 V. Pollution : 2 Compatibilité électromagnétique	Electromagnetic compatibility					
Selon la norme EN 61326 Environnement : Standard, Critère : Discontinu Emission : EN 55022, classe B EN 61000-3-2 EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 perturbations conduites EN 61000-4-1 EN 61000-4-1 EN 61000-4-1 EN 61000-4-1 EN 61000-4-1 EN 61000-4-1 EN 61000-4-1 EN 61000-4-1 EN 61000-4-1	Norme EN 61326 Environment : Standard, Criteria : Non-continu Emission : IEC 55022, classe B IEC 61000-3-2 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 Surge IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-11 Conducted RF					
Le produit nommé ci-dessus est conforme aux prescriptions de la directive européenne basse tension 73/23/CEE et à la directive CEM 89/336/CEE amendées par 93/68/CEE.	The product herewith complies with the requirements of the low voltage directive 73/23/EEC and the EMC directive 89/336/EEC amended by 93/68/EEC.					
Â						
R. SOUCEK Responsable Qualité Quality Manager						
NT 47206-570 - Ed. 21 MARS 05	JT 47206-570 - Ed. 21 MARS 05					

E. CERTIFICAT DE CONFORMITE

CALYS 50

Pt 1 000 ($\alpha = 3851$)	- 220°C + 850°C	0,02°C	0,014 % + 0,08°C
Ni 100 ($\alpha = 618$)	- 60°C + 180°C	0,01°C	0,014 % + 0,08°C
Ni 120 (α = 672)	- 40°C + 205°C	0,01°C	0,014 % + 0,08°C
Ni 1 000 (α = 618)	- 60°C + 180°C	0,01°C	0,014 % + 0,08°C
Cu 10 (α = 427)	- 70°C + 150°C	0,01°C	0,014 % + 0,10°C
Cu 50 (α = 428)	- 50°C + 150°C	0,03°C	0,014 % + 0,15°C

Pour les température négatives utiliser la valeur affichée L et non pas sa valeur absolue.

Coefficient de température : < 10 % de la précision/°C.

- La précision ci-dessus est donnée pour un raccordement du capteur de température en montage 4 fils.
- Tenir compte, en outre, de l'erreur propre du capteur de température utilisé et des conditions de sa mise en œuvre.
- Courant de mesure : de 0,1 mA à 1mA
- Temps d'établissement : < 1 ms

D.2.6 Fréquence et impulsion

Calibre	Résolution	Etendue de mesure	Précision / 1an	Remarques
1000 Hz	0,01 Hz	0,01 Hz à 1000 Hz	0,005%	(1)
10 kHz	1 Hz	1 Hz à 10 KHz	0,005%	(1)

(1) Attention la valeur saisie peut être différente de la valeur affichée. La fréquence générée est réalisée à partir d'une fréquence fixe dont la valeur est divisée par un nombre entier. La valeur affichée (à la résolution près de l'affichage) est donc cette valeur recalculée se rapprochant le plus de la valeur saisie.

La fréquence réellement générée est la valeur affichée à l'incertitude près spécifiée dans ce tableau.

Coefficient de température < 5 ppm/°C de 0°C à 18°C et de 28°C à 50 °C.

D.2.7 Caractéristiques complémentaires en simulation

D.2.7.1 Génération d'incréments

La fonction génération d'incréments permet de programmer une progression incrémentale de la fonction d'émission active.

D.2.7.2 Génération de rampes

La fonction génération de rampes permet de programmer une variation linéaire de la fonction d'émission active.

D.2.7.3 Synthétiseur

La fonction synthétiseur permet :

- de stocker en mémoire permanente jusqu'à 100 valeurs d'émission,
- de rappeler et d'émettre manuellement ou automatiquement le contenu de ces mémoires.

D.2.7.4 Correction d'échelle

La fonction correction d'échelle effectue les opérations de conversion entre les grandeurs physiques affichées et les grandeurs électriques simulées.





Nous vous remercions vivement d'avoir choisi cet appareil de mesure de précision AOIP S.A.S qui bénéficie de notre expérience centenaire sur le plan qualité de la fabrication d'appareils de mesure de précision.

De ce fait, il nous est possible de continuer cette politique d'innovation constante qui a si bien servi nos utilisateurs depuis plus de 100 ans. AOIP S.A.S encourage tout commentaire et accueille volontiers toute suggestion de votre part afin de nous permettre de parfaire notre savoir-faire dans l'amélioration de nos futurs produits.

A.1 Introduction

Le CALYS 50 est un calibrateur multifonction. Il est plus particulièrement destiné à l'étalonnage et à la maintenance. Il permet de mesurer et de simuler des grandeurs physiques et électriques tant sur site, qu'en laboratoire.

Il réalise la totalité des fonctions suivantes :

- Mesure de tensions, courants continus, résistances et fréquences.
- Mesure de températures par couples thermoélectriques et par sondes à résistance.
- Alimentation et mesure de la boucle de courant en étant compatible avec le protocole HART®.
- Génération de tensions et courants continus.
- Simulation de résistances, couples thermoélectriques et sondes à résistance.

Mesure et émission peuvent être effectuées simultanément avec double affichage. Les circuits entrée et sortie sont isolés galvaniquement.

En particulier, il permet l'étalonnage des conditionneurs ou transmetteurs en générant, à l'entrée, un signal pour simuler un capteur et en mesurant le courant ou la tension de conversion. Un logiciel interne facilite l'opération. Mais, il trouve aussi bien sa place dans d'autres applications, notamment dans le suivi de l'évolution de grandeurs physiques en cours de traitement, de phénomènes de transformation, d'échanges thermiques, ... que ce soit en expérimentation ou en test de qualité.

Le CALYS 50 est doté de nombreuses fonctions annexes qui étendent son champ d'applications :

- Mesures relatives.
- Affichage des résultats selon une loi de conversion linéaire ou non.
- Génération d'incréments, de rampes simples ou cycliques.
- Synthèse de courbes.

Une série de perfectionnements facilite sa mise en œuvre :

- Accès rapide à toutes les fonctions.
- Interface utilisateur intuitive.
- Système d'aide en ligne avancé.
- Touches à fonctions multiples définies pas à pas à l'affichage.
- Raccordement possible par fiches de sécurité 4 mm.
- Protection contre les surcharges.
- Alimentation par batterie rechargeable avec chargeur rapide en interne.

L'appareil est conditionné dans un boîtier en ABS gainé d'élastomère.

A.1.1 À propos de ce guide

Ce guide d'utilisateur est composé de guatre parties : A, B, C et D.

La partie A contient des généralités et une description matérielle et logicielle de l'appareil. Il contient aussi un paragraphe sur la sécurité et les précautions d'utilisation.

La partie B contient une prise en main rapide ainsi qu'une description des différents modes de fonctionnement.

La partie C contient une description des fonctions avancées.

La partie D contient les spécifications techniques du CALYS 50.

A.1.2 Déballage

Le CALYS 50 a été vérifié mécaniquement et électriquement avant expédition. Les précautions nécessaires ont été prises pour qu'il parvienne à l'utilisateur sans dommage.

Toutefois, il est prudent de procéder à une vérification rapide pour détecter toute détérioration ayant pu survenir lors du transport. S'il en est ainsi, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur.

Les accessoires standards sont les suivants :

Ce guide d'utilisateur

- Un Bloc secteur pour charger le pack batteries
- 6 câbles de mesures
- Une Sangle de fixation

Normalisés selon	CEI	584-1/1995	(Couples k	٢,	т,	J,	Ε,	s,	Β,	N))
------------------	-----	------------	------------	----	----	----	----	----	----	----	---

- Selon Din43710 (couples U et L).

- Selon les tables d'HOSKINS (couple C) .

- Selon la table d'ENGELHARD (couple Platine)

Capteur	Etendue de mesure	Résolution	Précision / 1 an
K	- 240 à - 50°C	0,2°C	0,60°C
	- 50 à - 0°C	0,1°C	0,10°C
	+ 0 à + 1 372°C	0,05°C	0,013 % L + 0,08°C
Т	- 240 à - 100°C	0,2°C	0,40°C
	- 100 à - 0°C	0,05°C	0,10°C
	+ 0 à + 400°C	0,05°C	0,013 % L + 0,08°C
J	- 210 à - 0°C	0,05°C	0,20°C
	+ 0 à + 1 200°C	0,05°C	0,013 % L + 0,07°C
E	- 240 à - 100°C	0,10°C	0,25°C
	- 100 à + 40°C	0,10°C	0,10°C
	+ 40 à + 1 000°C	0,05°C	0,013 % L + 0,05°C
R	- 50 à + 350°C	0,5°C	0,5°C
	+ 350 à + 900°C	0,2°C	0,013 % L + 0,35°C
	+ 900 à + 1 768°C	0,1°C	0,013 % L + 0,20°C
S	- 50 à + 120°C	0,5°C	0,8°C
	+ 120 à + 450°C	0,2°C	0,013 % L + 0,35°C
	+ 450 à + 1 768°C	0,1°C	0,013 % L + 0,25°C
В	+ 400 à + 850°C	0,2°C	0,013 % L + 0,4°C
	+ 850 à + 1 820°C	0,1°C	0,013 % L+ 0,2°C
U	- 200 à + 600°C	0,05°C	0,15°C
L	- 200 à + 900°C	0,05°C	0,2°C
С	- 20 à + 900°C	0,1°C	0,25°C
	+ 900 à + 2 310°C	0,1°C	0,013 % L+ 0,15°C
N	- 240 à - 190°C	0,2°C	0,3°C
	- 190 à - 110°C	0,1°C	0,15°C
	– 110 à – 0°C	0,05°C	0,08°C
	+ 0 à + 1 300°C	0,05°C	0,013 % L + 0,06°C
Platine	- 100 à + 1 400°C	0,05°C	0,3°C
Mo	0à+1375°C	0,05°C	0,013 %L + 0,06°C
NiMo/NiCo	- 50 à + 1 410°C	0,05°C	0,013 %L + 0,30°C

La précision est garantie pour une jonction de référence (JR) à 0°C.

Avec utilisation de la JR interne (sauf couple B) ajouter une incertitude supplémentaire de 0,3°C à 0°C. Pour les autres températures, il y a lieu tenir compte de la sensibilité du thermocouple à la température (T) considérée, soit une incertitude supplémentaire de 0.3°C*S(0°C)/S(T).

- Coefficient de température : < 10 % de la précision /°C.
- Affichage en °C, °F et °K.
- Il est possible, couple B excepté, de choisir par programmation au clavier la localisation de la jonction de référence :
 - externe à 0°C,
 - interne (compensation de la température des bornes de l'appareil).
 - par programmation de la température.

D.2.5 Température par sondes à résistance

Capteur	Etendue de mesure	Résolution	Précision / 1an
Pt 50 (α = 3851)	- 220°C + 1 200°C	0,03°C	0,014 % + 0,18°C
Pt 100 ($\alpha = 3851$)	- 220°C + 850°C	0,02°C	0,014 % + 0,12°C
Pt 100 (α = 3916)	- 200°C + 510°C	0,02°C	0,014 % + 0,12°C
Pt 100 (α = 3926)	- 210°C + 850°C	0,02°C	0,014 % + 0,12°C
Pt 200 ($\alpha = 3851$)	- 220°C + 1 200°C	0,10°C	0,014 % + 0,33°C
Pt 500 (α = 3851)	- 220°C + 1 200°C	0,03°C	0,014 % + 0,18°C

71/76

CALYS 50 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

D.1.7.3 Correction d'échelle

La fonction correction d'échelle effectue les opérations de conversion entre les grandeurs électriques mesurées et les grandeurs physiques converties.

D.1.7.4 Linéarisation

L'opération de linéarisation permet de corriger partiellement les erreurs induites par des systèmes capteurs/convertisseurs non linéaires.

D.1.7.5 Statistiques

Affichage de la valeur minimale, maximale, la moyenne, et le nombre de points mesurés. Possibilité de mettre les statistiques à zéro.

D.2 Fonction "émission/simulation"

Tension d'assignation maximale en mode commun : 60 VDC ou VAC.

D.2.1 Tension continue

Calibre	Résolution	Précision / 1an	Remarques
100mV	1 μV	0,013% + 3 μV	Charge min 1 KOhm
2V	10 μV	0,013% + 20 μV	Charge min 2 KOhm
20V	100 μV	0.015% + 200 μV	Charge min 4 KOhm

Coefficient de température < 7 ppm/°C de 0°C à 18°C et de 28°C à 50 °C. Temps d'établissement : < 5 ms.

D.2.2 Courant continu

Calibre	Résolution	Précision / 1an	Remarques
24 mA	1 μΑ	0,0175% + 2 μA	
4-20 mA	1 μΑ	0,0175% + 2 μA	
0-20 mA	1 μA	0,0175% + 2 μA	

Coefficient de température < 10 ppm/°C de 0°C à 18°C et de 28°C à 50 °C. Temps d'établissement : < 5 ms.

D.2.3 Résistance

Calibre	Résolution	Précision / 1an	Remarques
40 Ω	1 mΩ	0,014% + 3 mΩ (1)	(1) Iext de 10 mA
		0,014% + 10 mΩ(2)	(2) Iext de 1 mA
400 Ω	10 mΩ	0,014% + 20 mΩ(1)	(1) Iext de 1 mA /10 mA
		0,014% + 30 mΩ(2)	(2) Iext de 0.1 mA / 1mA
4000 Ω	100 mΩ	0,014% + 300 mΩ	Iext de 0.1 à 1 mA

Coefficient de température < 5 ppm/°C de 0°C à 18°C et de 28°C à 50 °C. Temps d'établissement : < 1 ms.

D.2.4 Température par couples thermoélectriques

Type de capteurs :



A.1.3 Réexpédition

Dans le cas d'une réexpédition, utiliser de préférence l'emballage d'origine et indiquer, le plus clairement possible, par une note jointe à l'appareil, les motifs du renvoi.

AOIP SAS

ZAC DE L'ORME POMPONNE 50-52 RUE PAUL LANGEVIN F 91130 RIS-ORANGIS Adresse postale BP182 - F91133 Ris Orangis Cedex

N°Azur) 0 810 10 2647

(Only valid for France) Fax : 01 69 02 89 60 Email : <u>sav@aoip.com</u>



L'emballage fourni avec le calibrateur peut supporter une pression maximale de 20 bar à 21°C (290 psi à 70°F) . Faire subir au colis une pression plus élevée risque d'endommager l'appareil.

A.2 Matériel

Caractéristiques générales :

- Appareil portatif à alimentation par pack d'accumulateurs Ni-MH, 1.8 Ah.
- . Autonomie : de 5 à 10 heures selon les fonctions utilisées.
- Béquille pour fixation sur table .
- Sangle pour le transport et l'utilisation sur chantier
- Affichage à cristaux liquides de type graphique 240 x 320 pixels.
- Choix de la langue des messages et programmation des fonctions, calibres et paramètres . par clavier 22 touches.
- Rétro-éclairage de l'affichage accessible par une touche du clavier, avec extinction automatique au bout d'un temps d'inactivité programmable.
- Recharge des accumulateurs : à l'aide de l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil ou d'une alimentation délivrant une tension continue de 10 V à 14 V.
- Caractéristiques de l'adaptateur : alimentation secteur 230 V \pm 10 %, 50/60 Hz.
- Durée de recharge : 3 h max. •
- Présentation : Boîtier en ABS gainé d'élastomère. ٠
- Dimensions : 210 mm x 110 mm x 50mm. .
- Poids : 900 g avec gaine et accessoires
- Étanchéité IP54 selon la norme EN 60529

Vue générale de l'appareil A.2.1



A.2.2 Gaine

Le CALYS 50 est livré avec une gaine en caoutchouc montée sur le boîtier. La gaine permet de protéger l'appareil des chocs mécaniques et d'assurer une étanchéité IP54 au niveau des ouvertures latérales qui hébergent le connecteur d'interface USB et le connecteur du chargeur.

- interne (compensation de la température des bornes de l'appareil). 0
- par programmation de la température. 0

D.1.5 Température par sondes à résistance

Capteur	Etendue de mesure	Résolution	Précision / 1an
Pt 50 (α = 3851)	- 220°C + 1 200°C	0,01°C	0,012 % + 0,06°C
Pt 100 (α = 3851)	- 220°C + 850°C	0,01°C	0,012 % + 0,05°C
Pt 100 (α = 3916)	- 200°C + 510°C	0,01°C	0,012 % + 0,05°C
Pt 100 (α = 3926)	- 210°C + 850°C	0,01°C	0,012 % + 0,05°C
Pt 200 (α = 3851)	- 220°C + 1 200°C	0,01°C	0,012 % + 0,12°C
Pt 500 (α = 3851)	- 220°C + 1 200°C	0,01°C	0,012 % + 0,07°C
Pt 1 000 (α = 3851)	- 220°C + 850°C	0,01°C	0,012 % + 0,05°C
Ni 100 ($\alpha = 618$)	- 60°C + 180°C	0,01°C	0,012 % + 0,03°C
Ni 120 ($\alpha = 672$)	- 40°C + 205°C	0,01°C	0,012 % + 0,03°C
Ni 1 000 ($\alpha = 618$)	- 60°C + 180°C	0,01°C	0,012 % + 0,03°C
Cu 10 (α = 427)	- 70°C + 150°C	0,10°C	0,012 % + 0,18°C
Cu 50 (α = 428)	- 50°C + 150°C	0,01°C	0,012 % + 0,06°C

Pour les température négatives utiliser la valeur affichée L et non pas sa valeur absolue. Coefficient de température : < 10 % de la précision/°C.

La précision ci-dessus est donnée pour un raccordement du capteur de température en montage 4 fils. Tenir compte, en outre, de l'erreur propre du capteur de température utilisé et des conditions de sa mise en œuvre.

Courant de mesure : 0.25 mA

D.1.6 Fréquence et comptage

Calibre	Résolution	Etendue de mesure	Précision / 1an	Remarques
20 kHz	0,01 Hz	1 Hz à 20 kHz	0,005%	

- Coefficient de température < 5 ppm/°C de 0°C à 18°C et de 28°C à 50 °C. .
- Niveau de déclenchement 1V
- Echelle en coup/min et Hz
- Mesure sur sortie fréquence et sur contacts secs .
- Dans le cas d'un comptage, cette mesure pourra se faire sur un temps défini ou un temps infini

D.1.7 Caractéristiques complémentaires en "mesure"

D.1.7.1 Changement de calibre manuel ou automatique

Pour les fonctions mV, V et Ω , en changement de calibre automatique, l'appareil passe sur le calibre supérieur ou inférieur.

D.1.7.2 Mesure relative

La fonction mesure relative permet :

- de programmer une valeur de référence différente de celle de l'appareil (fonction NUL),
- d'annuler par mesure ou programmation une valeur constante ou parasite (fonction TARE).

Coefficient de température < 7 ppm/°C de 0°C à 18°C et de 28°C à 50 °C.

- Détection automatique de schéma de connexion : 2 fils, 3 fils ou 4 fils.
- En montage 2 fils, la mesure inclut les résistances de ligne.
- En montage 3 fils, ajouter le déséquilibre des résistances de ligne.
- Tension aux bornes en circuit ouvert < 10V.
- Test de continuité :
 - Circuit Ouvert pour R > 1000 Ω .
 - \circ Circuit Fermé pour R < 1000 Ω.

D.1.4 Température par couples thermoélectriques

Type de capteurs :

- Normalisés selon CEI 584-1/1995 (Couples K, T, J, E, S, B, N).

- Selon Din43710 (couples U et L).

- Selon les tables d'HOSKINS (couple C) .

- Selon la table d'ENGELHARD (couple Platine)

$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
+ 0 à + 1 000°C 0,05°C 0,013 % L + 0,05°C R - 50 à + 150°C 0,5°C 0,80°C + 150 à + 550°C 0,2°C 0,013 % L + 0,35°C - 550 à + 1768°C 0,1°C 0,013 % L + 0,2°C S - 50 à + 150°C 0,5°C 0,80°C + 150 à + 550°C 0,1°C 0,013 % L + 0,2°C S - 50 à + 150°C 0,5°C 0,80°C + 150 à + 550°C 0,2°C 0,013 % L + 0,35°C - 550 à + 1 768°C 0,1°C 0,013 % L + 0,25°C B + 400 à + 900°C 0,2°C 0,013 % L + 0,2°C B + 400 à + 1820°C 0,1°C 0,013 % L + 0,2°C
R $-50 \ \dot{a} + 150^{\circ}C$ $0,5^{\circ}C$ $0,80^{\circ}C$ $+ 150 \ \dot{a} + 550^{\circ}C$ $0,2^{\circ}C$ $0,013 \ \% \ L + 0,35^{\circ}C$ $+ 550 \ \dot{a} + 150^{\circ}C$ $0,1^{\circ}C$ $0,013 \ \% \ L + 0,2^{\circ}C$ S $-50 \ \dot{a} + 150^{\circ}C$ $0,5^{\circ}C$ $0,80^{\circ}C$ $+ 150 \ \dot{a} + 550^{\circ}C$ $0,1^{\circ}C$ $0,013 \ \% \ L + 0,2^{\circ}C$ S $-50 \ \dot{a} + 150^{\circ}C$ $0,2^{\circ}C$ $0,013 \ \% \ L + 0,25^{\circ}C$ $+ 550 \ \dot{a} + 1 \ 768^{\circ}C$ $0,1^{\circ}C$ $0,013 \ \% \ L + 0,25^{\circ}C$ B $+ 400 \ \dot{a} + 900^{\circ}C$ $0,2^{\circ}C$ $0,013 \ \% \ L + 0,4^{\circ}C$ $+ 900 \ \dot{a} + 1 \ 820^{\circ}C$ $0,1^{\circ}C$ $0,013 \ \% \ L + 0,2^{\circ}C$
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
+ 550 à + 1 768°C 0,1°C 0,013 % L + 0,2°C S - 50 à + 150°C 0,5°C 0,80°C + 150 à + 550°C 0,2°C 0,013 % L + 0,35°C + 550 à + 1 768°C 0,1°C 0,013 % L + 0,25°C B + 400 à + 900°C 0,2°C 0,013 % L + 0,4°C + 900 à + 1 820°C 0 1°C 0,013 % L + 0,2°C
S $-50 \ a + 150^{\circ}C$ $0,5^{\circ}C$ $0,80^{\circ}C$ $+ 150 \ a + 550^{\circ}C$ $0,2^{\circ}C$ $0,013 \ \% \ L + 0,35^{\circ}C$ $+ 550 \ a + 1768^{\circ}C$ $0,1^{\circ}C$ $0,013 \ \% \ L + 0,25^{\circ}C$ B $+ 400 \ a + 900^{\circ}C$ $0,2^{\circ}C$ $0,013 \ \% \ L + 0,25^{\circ}C$ $+ 900 \ a + 1 \ 820^{\circ}C$ $0,2^{\circ}C$ $0,013 \ \% \ L + 0,4^{\circ}C$
+ 150 à + 550°C 0,2°C 0,013 % L + 0,35°C + 550 à + 1 768°C 0,1°C 0,013 % L + 0,25°C B + 400 à + 900°C 0,2°C 0,013 % L + 0,4°C + 900 à + 1 820°C 0,1°C 0,013 % L + 0,4°C
+ 550 à + 1 768°C 0,1°C 0,013 % L + 0,25°C B + 400 à + 900°C 0,2°C 0,013 % L + 0,4°C + 900 à + 1 820°C 0 1°C 0 013 % L + 0,2°C
B $+ 400 \dot{a} + 900^{\circ}C$ 0,2°C 0,013 % L + 0,4°C + 900 $\dot{a} + 1.820^{\circ}C$ 0.1°C 0.013 % L + 0,2°C
$+900 \dot{a} + 1820^{\circ}$ 0.1°C 0.013 % $l + 0.2^{\circ}$ C
+ 500 d + 1 020 C 0/1 C 0/015 /0 E + 0/2 C
U - 200 à + 660°C 0,05°C 0,15°C
L - 200 à + 900°C 0,05°C 0,2°C
C - 20 à + 900°C 0,1°C 0,25°C
+ 900 à + 2 310°C 0,1°C 0,013 % L+ 0,15°C
N - 240 à - 190°C 0,2°C 0,5°C
- 190 à - 110°C 0,1°C 0,15°C
- 110 à – 0°C 0,05°C 0,08°C
+ 0 à + 1 300°C 0,05°C 0,013 % L + 0,06°C
Platine - 100 à + 1 400°C 0,05°C 0,3°C
Mo 0 à + 1 375°C 0,05°C 0,013 %L + 0,06°C
NiMo/NiCo - 50 à + 1 410°C 0,05°C 0,013 %L + 0,30°C

La précision est garantie pour une jonction de référence (JR) à 0°C.

Avec utilisation de la JR interne (sauf couple B) ajouter une incertitude supplémentaire de 0,3°C à 0°C. Pour les autres températures, il y a lieu tenir compte de la sensibilité du thermocouple à la température (T) considérée, soit une incertitude supplémentaire de 0.3°C*S(0°C)/S(T).

• Coefficient de température : < 10 % de la précision /°C.

- Affichage en °C, °F et °K.
- Il est possible, couple B excepté, de choisir par programmation au clavier la localisation de la jonction de référence :

externe à 0°C,





A.2.3 Bornes de raccordement

Quatre bornes pour le raccordement en fonction "mesure" (IN) ; deux des bornes étant réservées au montage 3 fils ou 4 fils en mesure de résistance, en mesure de température par sonde à résistance et en mesure de courant sur transmetteur passif. Se reporter au paragraphe B.2.

Quatre bornes pour le raccordement en fonction "émission/simulation" (OUT). Se reporter au paragraphe B.3.



Les 8 bornes du CALYS 50 sont « push & lock ». Elles acceptent les fiches bananes 4mm, les fils nus, les cosses à fourche et les connecteurs miniatures pour thermocouples.



A.2.4 Connecteurs latéraux

Sur le côté gauche de l'appareil se trouvent deux connecteurs.

- Le premier est une prise de raccordement du bloc secteur utilisé pour charger les batteries.
- Le second est une prise USB de type B pour le raccordement à un ordinateur.



A.2.5 Écran

10/76

Le CALYS 50 est doté d'un afficheur LCD graphique avec un rétro-éclairage à LED blanches. La résolution de l'afficheur est de 240 x 320 pixels.

Pendant le fonctionnement de l'appareil, l'écran comporte :

- Une fenêtre destinée à la visualisation et à la programmation des paramètres de la fonction "mesure" (IN). Se reporter au paragraphe B.2.
- Une fenêtre destinée à la visualisation et à la programmation des paramètres de la fonction "émission/simulation" (OUT). Se reporter au paragraphe B.3.
- Un bandeau de présentation des différents menus accessibles par les touches situées directement sous l'écran.



D. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les expressions de précision citées s'appliquent de + 18°C à + 28°C, sauf mention contraire, et sont exprimées en \pm (n % L + C) avec L = Lecture et C = Constante exprimée en unité pratique. Les spécifications sont données pour un intervalle de confiance de 95%.

Elles s'appliquent à un appareil placé dans les conditions de mesure définies ci après :

- Mise sous tension préalable de l'appareil pour mise à température pendant vingt minutes.
- Utilisation de l'appareil sans chargeur de batteries (attendre trente minutes après l'arrêt de la charge).

- Pour les faibles signaux (mesure et simulation tension cal 100mV ainsi que mesure et simulation Ohm) utilisation de connexions avec des cosses à fourches ou des fils nus.

La précision inclut la précision des étalons de référence, la non linéarité, l'hystérésis, la répétitivité et la stabilité à long terme sur la période mentionnée.

D.1 Fonction Mesure

Cadence de mesure : 0,5 s par mesure. Tension d'assignation maximale en mode commun : 60 VDC ou VAC.

D.1.1 Tension continue

Calibre	Résolution	Précision / 1an	Remarques
±100mV	1 μV	0,013% + 3 μV	Rin > 10 MΩ
±1V	10 μV	0,013% + 20 μV	Rin > 10 MΩ
±10V	100 μV	0,015% + 200 μV	$Rin = 1M\Omega$
±50V	1 mV	0,015% + 2 mV	$Rin = 1M\Omega$

Coefficient de température < 7 ppm/°C de 0°C à 18°C et de 28°C à 50 °C. Utiliser la valeur absolue de la valeur mesurée (|L|) pour calculer la précision.

D.1.2 Courant continu

Calibre	Résolution	Précision / 1an	Remarques
±50 mA	1 μΑ	0,0175% + 2 μA	Rin < 25 Ω
4-20 mA	1 μA	0,0175% + 2 μA	Rin < 25 Ω
0-20 mA	1 μΑ	0,0175% + 2 μA	Rin < 25 Ω

Coefficient de température < 10 ppm/°C de 0°C à 18°C et de 28°C à 50 °C.

- Alimentation de boucle = $24 V \pm 10\%$.
- Comptabilité HART : l'impédance d'entrée Rin = 280 Ω
- Affichage avec mise à l'échelle linéaire ou quadratique

Utiliser la valeur absolue de la valeur mesurée (|L|) pour calculer la précision.

D.1.3 Résistance

Calibre	Résolution	Précision / 1an	Remarques
400 Ω	1 mΩ	0,012% + 10 mΩ	Courant de mesure = 0.25 mA
4000 Ω	10 mΩ	0,012%+ 100 mΩ	Courant de mesure = 0.25 mA

CALYS 50 OPERATIONS AVANCEES



Pour afficher la boite de dialogue Préférences utiliser le menu Configuration \rightarrow Setup. \rightarrow Préférences...

Les paramètres réglables sont :

<u>Filtrage</u> : Permet de moyenner les mesures avant l'affichage. Quand le filtrage est désactivé le temps d'intégration des mesures est de 0,5 seconds.

Résolution : Permet de régler la résolution des mesures lors de l'affichage. Trois choix sont possibles :

- HAUTE : affiche les mesures avec la meilleure résolution possible.
- MOYENNE : affiche un digit en moins par rapport au mode HAUTE résolution.
- BASSE : affiche deux digits en moins par rapport au mode HAUTE résolution.

<u>Unité de température :</u> permet de choisir l'unité de la température entre °C, °F ou K pour la mesures et la simulation.

Eclairage : permet de régler le temps de fonctionnement de l'éclairage avant son arrêt pour préserver les batteries.

<u>Bip touches :</u> permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lors des appuies sur les touches du clavier.

Langue : permet de choisir la langue d'affichage dans les menus, les boites de dialogues et l'aide en ligne.



Le clavier comporte :

•

 4 touches de fonction vierges destinées à sélectionner les différents menus apparaissant à l'écran.



Le navigateur :



• Une touche d'annulation :



0

Une touche de Marche/arrêt de l'appareil et d'allumage/extinction du rétro-éclairage:

Un appui court démarre l'appareil. Pendant le fonctionnement un appui court met en marche ou éteint l'éclairage. Un appui long de 2 seconds arrête l'appareil.

CALYS 50 GENERALITE

Paramétrage

• 12 touches alpha numériques destinées à la programmation des paramètres.



Une LED pour l'indication de l'état de chargement de la batterie : • •

A.2.7 Batteries et chargeur

Le CALYS 50 contient un pack NiMH rechargeable. Lorsque le symbole **L** clignote à l'affichage, il convient de recharger la batterie dans le meilleur délai.

- Placer la fiche du chargeur dans le connecteur accessible sur le côté de l'appareil, voir le paragraphe A.2.4.
- Brancher le chargeur sur le réseau après avoir vérifié la conformité de la tension

d'alimentation. L'indicateur de charge (LED rouge) 🕒 sur la face avant se met à clignoter si le niveau de la batterie est très faible puis reste allumé.

- Laisser le chargeur sous tension pendant 3 heures environ.
- Débrancher le chargeur lorsque l'indicateur de charge sur la face avant 🖽 s'éteint.

L'appareil peut être utilisé pendant le chargement des batteries.



Avertissement : UTILISEZ UNIQUEMENT LE BLOC SECTEUR FOURNI AVEC LE CALIBRATEUR. Le chargeur accepte des tensions entre 100VAC et 250 VAC. Le chargeur doit être utilisé à l'intérieur seulement et la température ambiante ne doit pas dépasser 40°C (104°F).

A.2.8 Remplacer le pack batterie

Pour remplacer le pack batteries contacter votre revendeur.

A.2.9 Béquille

La béquille vous permet d'avoir un bon angle de vue quand le CALYS 50 est positionné sur un bureau. Déplier la béquille située au dos de l'appareil et poser le CALYS 50 sur un bureau comme indiqué cidessous. Utiliser les touches de navigation Droit et Gauche pour ajuster le contraste de l'afficheur. Le CALYS 50 sauvegarde le réglage effectué dans sa mémoire non volatile. Il utilise le réglage effectué à chaque démarrage de l'appareil.

MENU MES	URE	
29/11/2004	15:34:12 20.3 °C	
Mini: -0.0	<u>อุโมพรถพ</u>	. V
Maxi: 0.0	CONTRASTE	U
Moy.: 0.0	9	
N: 9'	Réglage du contraste :	UU
Edition		l V
	T	· ·
manuelle		
de la consign	. 0.000	UUU
do la consign		

C.5.2 Date et Heure

Pour régler la date et l'heure utiliser le menu Configuration \rightarrow Setup. \rightarrow Date/Heure...



C.5.3 Préférences



DEMANDE DE CONFIRMATION

Les 10 configurations de l'instruments vont être initialisées à leurs valeurs par défaut.

ENTER: Continuer - ESC: Annuler

C.5 Paramétrage

Le paramétrage du CALYS 50 est accessible par le menu **Configuration** → **Setup**. Le sous menu **Contraste...** permet de régler le contraste de l'afficheur. Le sous menu **Date/Heure...** permet régler la date et l'heure de l'appareil. Le sous menu **Préférences...** permet de régler les paramètres génériques qui s'appliquent à l'ensemble des fonctions réalisées par le CALYS 50.

Ajuster le contraste de l'afficheur				
29/11/2	2004 15	5:33:44	20.3 °C	
Mini:	-0.000	IN:50V		V
Maxi:	0.001			
Moy.:	0.000		$\cap $	$nnn \perp$
N:	920		υ.ι	JUU I
		L,		
Fonctio	n			
Mise à l	'échelle	Contracto		<u> </u>
NUL		► Contrasta		v
Fichier				200
Setup			:es	
Mainter	nance	7 ~		
A propo	os			
Config	uration	 OUT	Reset Stat.	Hold

C.5.1 Réglage de contraste





A.2.10 Sangle

Le CALYS 50 est livré avec une sangle indéchirable et deux goupilles pour fixer la sangle dans le boîtier.

Avant de fixer la sangle, passer l'extrémité libre dans la boucle de fixation comme dans la figure.

Enfiler les extrémités de la sangle dans les deux fentes situées sur les deux cotés du boîtier. Mettre les deux goupilles dans la sangle. Tirer la sangle pour bloquer les deux goupilles à l'intérieur du boîtier.





Logiciel

CALYS 50 Generalite

A.3 Logiciel

Le firmware du CALYS 50 est stocké dans une mémoire flash. Par suite, il est relativement facile de faire une mise à jour du firmware quand une nouvelle version est disponible. Se reporter au paragraphe A.5.1 pour des informations détaillées sur la mise à jour du firmeware.

A.3.1 Description Général

Le diagramme suivant décrit brièvement les fonctions du firmeware.



La procédure de Démarrage vérifie le bon fonctionnement de l'appareil et initialise les différentes tâches exécutées en permanence pendant le fonctionnement du CALYS 50.

La tâche Mesure se charge de la configuration, le post-traitement et l'affichage des mesures.

La tâche Emission gère les différents modes de simulation, le pré-traitement des consignes et l'affichage.

Plusieurs tâches sont dédiées au paramétrage et à la gestion des configuration La tâche maintenance se charge de l'étalonnage et de l'initialisation de l'appareil.

Un système d'exploitation temps réel assure la coordination entre les différentes taches ainsi que la gestion du clavier et du périphérique USB.

A.3.2 Interface Utilisateur

14/76

Les éléments de base qui forment l'interface utilisateur sont montrés sur la figure suivante :

- Les mises à l'échelle appliquées
 - Tous les préférences définies au paragraphe C.5.3

Pour sauvegarder l'état de l'appareil utiliser le menu Configuration \rightarrow Fichier \rightarrow Enregistrer sous...

Utiliser les touches de navigation pour sélectionner une configuration. Editer le nom de la configuration à sauvegarder avec les touches alphanumériques et valider par ENTER.



Pour rappeler une configuration en mémoire utiliser le menu Configuration \rightarrow Fichier \rightarrow Ouvrir...

MENU MESU 18/10/2004	URE 15:39:	17 25.0 °C	
Mini: -0.109 Maxi: -0.095	OUVRI	R	
Moy.: -0.107	Num 1	Nom du fichier Config. 1	61
N: I	2	Config. 2 Config. 3	יץ
Edition	4	Config. 4 Config. 5	
manuelle	6	Config. 6 Config. 7	
	8	Config. 8 Config. 8	DO
ue la consign	<u> </u>	Coning, 2	
	I		

Utiliser les touches de navigation pour sélectionner une configuration. Valider par ENTER. Lors du chargement d'une configuration sauvegardé le CALYS 50 se met en mode Edition manuelle en émission.

Pour effacer les configurations du CALYS 50 se reporter au paragraphe A.5.2 pour entrer dans mode Maintenance. Utiliser la touche de fonction **Init EEP** afin de mettre à zéro les configurations de l'appareil.

CALYS 50 **OPERATIONS AVANCEES**

MENU MESUR	RE	
29/11/2004 15	5:23:49 19.7 °C	
Mini: -0.000	IN:50V	V I
Maxi: 0.000		v
Moy.: -0.000	∩	
N: 13	- U	
Tare: 0.000		
Edition	0UT:0-20mA 🕀	mA
manuelle	<u> </u>	000
de la consigne	U.	.000
Configuration	OUT Reset S	tat. Hold

Le menu NUL \rightarrow Définir... permet de programmer la valeur de la Tare (positive ou négative). Cette valeur est soustraite des mesures :

Valeur Affichée = Valeur mesurée - Valeur de la Tare

MENU N	MENU MESURE					
29/11/20	04 1	5:24:35	19.8 °C			
Mini: -	·2.00g				. V	
Maxi: -	2.00	TARE			¥	
Moy.: -	2.00					
N:	3	Entrer la	a valeur de la	Tare:	UU -	
Tare:	2.00		5	v		
Edition					mΔ	
manuelle			<u></u>	<u> </u>		
de la con:	signe		U	, . U		
		1			←	

Configurations C.4

.)

62/76

Une configuration représente l'état du CALYS 50 à un moment donné. L'état de l'appareil inclut :

- Les fonctions et les calibres en cours en mesure et en simulation
- Les paramètres de tous les modes d'émission (marche d'escalier, rampe, synthétiseur, etc. .



La fonction « aide en ligne » n'est pas visible sur le menu. Elle est accessible à tout moment en ?

Lorsqu'elle est activée, une fenêtre d'aide sur la fonction en cours activant la touche ESC

permet de fermer la fenêtre d'aide et toutes les boites de d'utilisation apparaît. La touche dialogues affichées.

Le menu principal est situé en bas de l'écran en face des guatre touches de fonction (F1 à F4). Pour sélectionner un item dans le menu activer la touche de fonction qui lui est associée.

La navigation dans les menus et les sous-menus se fait par les touches de navigation et la touche ENTER.

Par exemple, pour atteindre le menu % de la PE dans l'exemple de l'écran qui suit il faut suivre les étapes suivantes :

- 1)
- Activer la touche F4 associée à la proposition **Mode** du menu principal Appuyer sur la touche de navigation Bas ∇ deux fois pour sélectionner le sous-menu **Consignes prédéfinies** et valider par la touche ENTER. 2)
- Appuyer sur la touche de navigation Bas ∇ une fois pour sélectionner le sous-menu % de 3) a PE et valider par la touche ENTER. Une boite de dialogue associée à cette fonction apparaît et les quatre touches de fonction changent leur fonction dynamiquement pour s'adapter à la boite de dialogue.

Il est possible, à tout moment, d'annuler la sélection et revenir au menu principal en activant la touche ESC.

CALYS 50 GENERALITE

Liste de cons 20/08/2000 16 Mini: -0.001 Maxi: 0.001 Moy.: 0.000	signes en % ::47:39 18.2 °C • ■ IN:50V V
N: 849	Edition manuelle Edition incrémentale
Edition manuelle de la consigne	0 5 7 2 Consignes prédefinies > Marches d'escalier Rampe simple Rampe cyclique Synthétiseur Transmetteur
Configuration	IN Mode
FD	F2 F3 F4

 L^{\prime} interface dans les boites de dialogues est intuitive. Elle est gérée par les touches de fonction et celles de navigation.

La touche de tabulation was permet de sélectionner l'élément suivant dans un ensemble d'éléments constituant la boite de dialogue. Par exemple, pour sélectionner le champs « Type d'échelle » sur l'écran suivant il faut appuyer sur la touche was une fois.

CONFIGURATION MESURE				
Fonction de mesure:	Idc 🔽			
I Calibre:	0-20mA			
Alimentation boucle:	OFF 🔽			
Type d'échelle:	Linéaire 🔽			
Compatibilité Hart:	OFF 🔽			

La touche de tabulation fonctionne d'une façon cyclique dans le sens où l'élément qui suit le dernier est le premier.

Mesures différentielles



C.3 Mesures différentielles

La fonction mesure relative de l'appareil permet :

- ✓ de programmer une valeur de référence différente de celle de l'appareil (fonction NUL),
- ✓ d'annuler par mesure ou programmation une valeur constante ou parasite (fonction TARE).

Lorsqu'une des fonctions de mesures relatives est active, le symbole Δ est affiché à l'écran dans la fenêtre mesure.



Il est possible d'émettre les points manuellement un par un en utilisant les touches de navigation. Utiliser les touches Haut et Bas pour sélectionner un point. ENTER pour émettre le point sélectionné et Gauche/Droite pour sélectionner et émettre directement le point précédent/suivant dans la liste.

C.1.8 Mode transmetteur

Ce mode permet d'émettre une valeur identique à la valeur mesurée.

C.2 Mise à l'échelle

La fonction de correction d'échelle effectue les opérations de conversion entre les grandeurs électriques mesurées et les grandeurs physiques converties.

Cette opération de linéarisation permet de corriger partiellement les erreurs induites par des systèmes capteurs/convertisseurs non linéaires.

La fonction Mise à l'échelle permet de définir jusqu'à 10 segments de droite, soit 11 points, afin d'approcher au maximum la courbe de réponse non linéaire, et d'effectuer les corrections d'échelle selon chaque segment.



Le menu **Définir...** permet de programmer jusqu'à 10 lignes de 2 valeurs: X et Y= f(X).

En mesure: X = Valeur mesurée et Y = Valeur Affichée.

En émission: X = Consigne affichée et Y = Valeur émise.

Les lignes saisies sont triées selon les X croissants pour mettre à l'échelle une valeur X, l'appareil recherche les 2 lignes n et m=n+1 qui l'encadrent, et extrapole linéairement: Y = Yn + (X-Xn) x (Ym-Yn)/(Xm-Xn)

Utiliser les touches de fonction pour éditer les points :

Pour Ajouter une ligne: saisir X et Y, puis activer la touche de fonction **1** Pour sélectionner une ligne dans liste utiliser les touche<u>s de n</u>avigation Haut et Bas.

Pour supprimer une ligne sélectionnée utiliser la touche 🔀

Les zones Format et Unité permettent de choisir le nombre de décimales et l'unité à afficher.

La touche de navigation Droite \triangleright peut remplacer la touche de tabulation

La touche de fonction \square permet d'afficher une liste déroulant. La touche \square permet de fermer une liste déroulant déjà ouverte. Les touches de navigation Haut Δ et Bas ∇ permettent de sélectionner un élément dans une liste ouverte. La validation se fait par la touche ENTER.



Une autre façon plus rapide pour sélectionner les éléments d'une liste déroulant est possible. Elle consiste à utiliser les touches de navigation Haut/Bas pour sélectionner l'élément suivant/précédent dans la liste sans afficher le contenu de la liste. Par exemple, Il est possible de changer l'état du champ « Alimentation boucle » d'OFF à ON avec la touches navigation Bas et Haut.



Pendant le fonctionnement du CALYS 50 plusieurs symboles sont affichés pour faciliter la sélection et l'indication des fonctions en cours. Ces symboles sont résumés dans le tableau suivant :



CALYS 50 GENERALITE

Symbole	Description
	Touches de fonction
→	Touche de tabulation
	Ouvrir une liste déroulant
	Fermer une liste déroulant
(Effacer l'element selectionne
	Arrêt de l'émission en cours
	Suspension de l'émission en cours
	Commencer ou reprendre l'émission
	Lancer l'émission dans le sens croissant
	Lancer l'émission dans le sens décroissant
1	Emettre les points synthétisés dans l'ordre du saisi
1	Emettre les points synthétisés dans l'ordre inverse
\times	Supprimer la sélection
+	Ajouter l'élément en cours d'édition
1=	Editer l'élément sélectionné
	Symboles d'indication
8	Maintien de l'émission ou de l'affichage des mesures
	Indication de l'état de la batterie
	Compatibilité HART est activée
÷	Alimentation de la boucle est active
Ð	Alimentation de la boucle est désactive
2√	Echelle quadratique est active
A	Avertissement : Hors Gamme ou erreur
ģ	Détection d'un câblage 2 fils
	Détection d'un câblage 3 fils
п	Détection d'un câblage 4 fils
+ ++	Emission en mode incrémentale
<u>, </u>	Emission en mode marche d'escalier
7	Emission en mode rampe simple
\sim	Emission en mode rampe cyclique
<u>M</u>	Emission en mode synthétiseur
	Emission en mode % de la Pleine Echelle
	Emission en mode test de vannes
V	Elément déjà sélectionné
	Le lissage de mesure est actif
Δ	La fonction Tare est active
	La mise à l'échelle est active
	Emission d'impulsions

Modes de Simulation



Synthe	étiseur n nnn	OUT:100mV	mV ~
02	0.500		0.500
04	1.000	IN	

Pendant la génération une barre de progression indique l'état d'avancement. Les touches de fonction permettent de contrôler la génération :

59/76

La touche Le permet d'arrêter à tout moment la génération

485

N:

La touche D permet de suspendre la génération

La touche La permet de commencer ou reprendre la génération

Le dessin 🛣 dans la fenêtre d'émission indique une génération suspendue.

18/76

CALYS 50 OPERATIONS AVANCEES



La touche de fonction bernet de lancer la génération des valeurs dans l'ordre croissant et la

touche permet de lancer la génération des valeurs dans l'ordre décroissant. Les paramètres par défaut de ce mode sont affichés à gauche de la fenêtre d'émission. Pour changer ces paramètres utiliser le menu Configuration \rightarrow Synthétiseur... \rightarrow Paramètres...

Les paramètres du mode synthétiseur sont :

N° Premier point : numéro du premier point dans un cycle

N° Dernier point : numéro du dernier point dans un cycle

T : la durée pendant laquelle un point est émis.

Nbr : le nombre de cycles de scrutation

Délai : délai entre le lancement et l'émission du premier point.

Le numéro du premier point peut être supérieur à celui du dernier point. La génération se fait pour tous les points entre le premier et le dernier.



Pour éditer les points à synthétiser utiliser le menu Configuration -> Synthétiseur... -> Points...

A.4 Sécurité

A.4.1 Conformité aux normes de sécurité

L'appareil a été construit et essayé conformément à la norme européenne EN 61010-1 : règles de sécurité pour les appareils de mesures électroniques.

La présente notice d'utilisation contient des textes d'information et d'avertissement qui doivent être respectés par l'utilisateur pour sa protection contre les dangers du courant électrique, assurer un fonctionnement sûr de l'appareil, et le préserver contre toute fausse manœuvre pouvant l'endommager ou détériorer sa sécurité d'emploi.

L'appareil peut, à l'occasion, être soumis à des températures comprises entre - 10°C et + 55°C sans dégradation de la sécurité.

A.4.2 Instructions

L'appareil a été conçu pour fonctionner en toute sécurité si les instructions fournies dans les documents d'accompagnement sont respectées. Toute utilisation, hors celles définies, peut dégrader la sécurité de l'opérateur. Elle est donc, de ce fait, dangereuse et interdite.

A.4.3 Exécution des mesures

Les cordons et fils de mesure doivent être en bon état et devront être changés si leur isolement apparaît défectueux (isolant coupé, brûlé, ...).

Lorsque l'appareil est connecté aux circuits de mesure, des bornes peuvent être dangereuses. Aussi, faut-il éviter de poser les mains à proximité d'une borne utilisée ou non. Cette recommandation s'applique également aux prises du chargeur batterie et de la liaison USB reliées directement ou indirectement aux bornes de l'appareil. Toute intervention sur ces circuits doit s'effectuer appareil débranché de tout autre circuit extérieur.

Ne jamais dépasser les valeurs limites de protection indiquées dans les spécifications. Se reporter au chapitre D.

Lorsque l'ordre de grandeur de la valeur mesurée n'est pas connu, s'assurer que le calibre de mesure de départ est le plus élevé possible, ou choisir le mode de changement automatique de calibre.

Avant de changer de fonction, débrancher les fils de mesure du circuit extérieur. Lorsqu'on effectue des mesures de courant et/ou de tension, même faibles, penser que les circuits peuvent présenter, par rapport à la terre, une tension dangereuse pour l'opérateur.

Ne jamais effectuer des mesures de résistance sur un circuit sous tension.

A.4.4 Défauts et contraintes anormales

Chaque fois qu'il est à craindre que la protection ait été détériorée, mettre l'appareil hors service et empêcher sa mise en service intempestive.

Il est à craindre que la protection soit détériorée par exemple lorsque :

- Des détériorations de l'appareil sont apparentes.
- ✓ L'appareil n'est plus capable d'exécuter des mesures précises.
- ✓ L'appareil a été stocké dans des conditions défavorables.
- ✓ L'appareil a subi des contraintes sévères pendant le transport.

CALYS 50 GENERALITE

A.4.5 Définitions

A.4.5.1 Définition de la catégorie d'installation

Cette notion est appelée aussi catégorie de surtension. C'est la classification de l'installation suivant des limites normalisées pour les surtensions transitoires (norme CEI 664).

A.4.5.2 Tableau des symboles utilisés

Symbole	Désignation
\land	Attention : voir les documents d'accompagnement
⊣⊧	Prise de terre
CE	Conforme aux directives de l'Union européenne





Les paramètres d'une rampe cyclique sont :

B : amplitude minimale du signal.

H : amplitude maximale du signal.

Thb : durée de la rampe décroissante.

Tbh : durée de la rampe croissante.

Th : durée du palier haut.

Tb : durée du palier bas.

Nbr : nombre de cycles à générer.

Délai : retard en seconds entre le lancement de la rampe cyclique et le début de son émission.

Pendant la génération d'une rampe cyclique une barre de progression indique l'état d'avancement. Les touches de fonction permettent de contrôler la génération :

La touche Le permet d'arrêter à tout moment la génération

La touche permet de suspendre la génération

La touche La permet de commencer ou reprendre la génération

Le dessin 🛣 dans la fenêtre d'émission indique une génération suspendue.

C.1.7 Mode synthétiseur

La fonction synthétiseur permet :

• de stocker en mémoire permanente jusqu'à 100 valeurs d'émission,

• de rappeler et d'émettre manuellement ou automatiquement le contenu de ces mémoires.

Lorsque ce mode est activé le dessin ---- apparaît dans la fenêtre d'émission.

La touche permet de suspendre la génération La touche permet de commencer ou reprendre la génération

Le dessin \square dans la fenêtre d'émission indique une génération suspendue.

C.1.6 Mode rampe cyclique

La fonction génération de rampe cyclique permet de programmer une première variation linéaire dans un sens (croisant ou décroissant) suivi par un premier palier et puis une deuxième variation linéaire dans le sens opposé de la première variation suivi par un deuxième palier.

Lorsque ce mode est activé le dessin \sim apparaît dans la fenêtre d'émission.



La touche de fonction permet de lancer une rampe cyclique croissante et la touche permet de lancer une rampe cyclique décroissante.

Les paramètres par défaut de ce mode sont affichés à gauche de la fenêtre d'émission. Pour changer ces paramètres appuyer sur ENTER ou utiliser le menu Configuration \rightarrow Mode...

A.5 Services

L'appareil doit toujours être remonté conformément aux instructions présentes dans la notice. Tout montage incomplet ou mal fait peut nuire à la sécurité de l'opérateur.

L'autorité responsable doit s'assurer régulièrement que les éléments relatifs à la sécurité ne se sont pas altérés dans le temps et faire effectuer toutes les opérations préventives qui s'imposent.

Avant d'ouvrir l'appareil pour toute intervention, s'assurer impérativement que tous les fils sont déconnectés de l'appareil.

Tout réglage, entretien et réparation de l'appareil ouvert doivent être évités autant que possible et, s'ils sont indispensables, être effectués par un personnel qualifié, bien averti des risques que cela implique.

A.5.1 Mise à jour logiciel

La mise à jour logiciel se fait par le programme UPG32 disponible sur le CD-ROM livré avec le produit. Pour Connaître la version du firmware installé dans votre appareil utiliser le menu Configuration $\rightarrow A$ propos.



La façon la plus rapide pour vérifier si une mise à jour est disponible est de visiter le site web d'AOIP S.A.S et regarder la page « Logiciels ».

Pour effectuer la mise à jour du firmware effectuer les opérations suivantes :

- Si nécessaire, installer sur le PC le pilote USB de communication avec les appareils AOIP. Ce pilote est disponible en téléchargement sur notre site, ainsi qu'une page d'information décrivant sa procédure d'installation
- 2. Déconnecter les fils branchés sur les bornes de mesure et de simulation
- 3. Relier l'instrument au PC en utilisant le cordon USB livré avec le produit.
- 4. Télécharger et lancer l'exécution du programme de mise à jour de la nouvelle version du firmware.
- 5. Sélectionner la langue puis le fichier contenant le firmware et télécharger dans la première étape.



6. Choisir les paramètres de communication en conformité avec les paramètres du CALYS 50. Le port de communication utilisé est un port virtuel qui ne correspond pas à un port physique sur votre ordinateur. Les autres paramètres à sélectionner sont définies dans la figure suivante.

Ouverture de la liaison avec l'appareil 🛛 🗙						
_⊻itesse	<u>P</u> orts	ОК				
C 600	COM1	Annuler				
C 1200	COM2 COM3					
C 2400						
C 4800	Bits de données	Bits d' <u>a</u> rrêt				
C 9600	0708	• 1 • 2				
C 19200	Parité	- <u>C</u> ontrôle de flux-				
C 39400	C Paire	C Xon/Xoff Matériel				
C 57000						
6 115000	C Ignorée	• Aucun				
• 115200	Ighoree					
. Définissez le port de communication sur lequel est						
raccorde rapparell.						
. En conformité avec le paramétrage de l'appareil, configurez les paramètres de communication ci-						
dessus.	parametros de comin	in a need of the				

7. Valider la mise à jour en appuyant sur « OK » et attendre le chargement du firmware dans l'appareil.

Modes de Simulation



La touche de fonction permet de lancer une rampe croissante et la touche permet de lancer une rampe décroissante.

Les paramètres par défaut de ce mode sont affichés à gauche de la fenêtre d'émission. Pour changer ces paramètres appuyer sur ENTER ou utiliser le menu Configuration \rightarrow Mode...



Les paramètres d'une rampe simple sont :

- B : amplitude minimale du signal.
- H : amplitude maximale du signal.
- T : durée de la rampe en seconds.

Délai : retard en seconds entre le lancement de la rampe et le début de son émission.

Pendant la génération d'une rampe simple une barre de progression indique l'état d'avancement. Les touches d<u>e fonc</u>tion permettent de contrôler la génération :

La touche La permet d'arrêter à tout moment la génération

CALYS 50 OPERATIONS AVANCEES



Pendant la génération d'une marche d'escalier une barre de progression indique l'état d'avancement. Les touche<u>s de</u> fonction permettent de contrôler la génération :

La touche **L** permet d'arrêter à tout moment la génération

La touche LLL permet de suspendre la génération

La touche La permet de commencer ou reprendre la génération

Le dessin Ξ dans la fenêtre d'émission indique une génération suspendue.

C.1.5 Mode Rampe simple

La fonction génération de rampe simple permet de programmer une variation linéaire dans un sens (croisant ou décroissant) de la fonction d'émission active.

Lorsque ce mode est activé le dessin 🦯 apparaît dans la fenêtre d'émission.

A.5.2 Recalibration

Dans le cadre du suivi de la qualité métrologique, l'utilisateur peut être amené à exécuter lui-même un contrôle périodique des performances.

Cette vérification doit tenir compte des précautions métrologiques d'usage. Les consignes suivantes sont à respecter.

Les manipulations sont effectuées dans les conditions de référence à savoir :

- Température du local : 23°C ± 1°C.
- Humidité relative : 45 % à 75 %.

Les étalons constituant la chaîne de contrôle doivent être tels que les erreurs aux points de contrôle soient connues et restent inférieures ou égales à \pm 0,008 %.

A la suite de cette vérification, s'il s'avère qu'une ou plusieurs caractéristiques de l'appareil sont en dehors des tolérances spécifiées au chapitre D, on peut :

- Soit procéder à l'ajustage suivant la procédure expliquée ci-dessous, ce qui exige un équipement au moins aussi performant que celui utilisé pour le contrôle effectué précédemment.
- Soit retourner l'appareil à l'adresse indiquée au début de ce guide pour vérification et ajustage.

Il est possible d'effectuer un ajustage du CALYS 50 en utilisation un instrument dont la précision est meilleure que 50 ppm. Pour ajuster l'appareil utiliser le menu Configuration → Maintenance puis utiliser le mot de passe 9456.



Pour quitter le mode Maintenance activer la touche de fonction Fin

54/76

Services

CALYS 50 GENERALITE

MENU MAI	INTENANCE		
29/11/2004	15:36:35	20.3 °⊂	



La touche de fonction permet de lancer un cycle d'incréments croissants et la touche permet de lancer un cycle d'incréments décroissants.

Les paramètres par défaut de ce mode sont affichés à gauche de la fenêtre d'émission. Pour changer ces paramètres appuyer sur ENTER ou utiliser le menu Configuration \rightarrow Mode...



Les paramètres d'une marche d'escalier sont :

- B : amplitude minimale du signal.
- H : amplitude maximale du signal. I : amplitude de l'incrément
- T : durée des paliers en seconds

Délai : retard en seconds entre le lancement de la marche d'escalier et l'émission du premier incrément.

REGLAGE Init EEP Fin

Pour ajuster le CALYS 50 utiliser la touché de fonction **REGLAGE**. Effectuer les opération de réglage dans l'ordre suivant :

- Mesure .
- Auto-Ajustage .
- Offsets Ohms ٠
- Emission .
- Date d'étalonnage

REGLAGE	DES CALIBRES D	E MESURES	
29/11/2004	16:04:00	20.2 °C	
	Mesure		
	Emission		
	Offsets Ohms	•	
	Auto-Ajustage	s 🕨	

Date d'étalonnage...

Init EEP REGLAGE

Pour chaque type d'étalonnage sélectionner la fonction à étalonner avec les touches de navigation Haut et Bas et suivre les instructions indiquées dans les boites de dialogues.

Fin





CONSIGNES P	REDEFINIES	
20/08/2000 16	:48:32 18.3 °⊂	
Mini: -0.001	IN:50V	V
Maxi: 0.001		v
Moy.: 0.000	Г С	
N: 955	– U	1.000
	-	
% Echelle:	0UT:0-20mA 🕀	0/ _{IV}
0.00 %	0	70 mg
25.00 %	C	
▶ 50.00 %		\mathbf{U} \mathbf{U}
75.00 %		
100.00 %		
Configuration	IN	Mode

Le dessin indique une mise à l'échelle. Pour visualiser la mise à l'échelle appliquée utiliser le menu Configuration puis mise l'échelle.

EDITION M	ANUELLE DE L	A CONSIGNE	
Affichage	Emis: 0.00	sion en mA 0.000	Format
10	0.00 00.00	0.000 20.000	Unité
ſ			×
 →1	+		←

C.1.4 Mode Marches d'escalier

Ce mode permet de programmer une progression incrémentale de la fonction d'émission active.

Lorsque ce mode est activé le dessin **est** apparaît dans la fenêtre d'émission.

	MENU MAINTENANCE					
2	9/11/2004 16:	04:42	20.2 °C			
	REGLAGE: Sélec	tion du calib	re			
	Calibre:	Gain:	Offset:	N:	Date:	
l	100mV	1.010457	0.002899	22	05/02/2001	
l	1V	1.002358	0.000040	1	05/02/2001	
l	10V	1.010424	0.000193	1	05/02/2001	
l	507	1.002209	0.004024	1	05/02/2001	
l	50mA	1.000000	0.000000	0	01/01/2000	
l	400Ω 4 fils	1.000000	0.000000	0	01/01/2000	
l	4000Ω 4 fils	1.000000	0.000000	0	01/01/2000	
l	400Ω 2 fils	1.000000	0.000000	0	01/01/2000	
	4000Ω 2 fils	1.000000	0.000000	0	01/01/2000	

Pour modifier la date d'étalonnage et saisir éventuellement la référence d'un certificat d'étalonnage utiliser le menu REGLAGE → Date d'étalonnage.

MENU MAI	INTENANCE		
29/11/2004	16:06:27	20.1 °C	
Enr	egistrement de	l'étalonnage	
	Jour	1	
	Mois	Janvier 💌	
	Année	2000	
	Réf. du certific	at:	
	????????	7777777777777777	1
	, 		
→			←

A.5.3 Nettoyage

Si le CALYS 50 a besoin d'être nettoyé utiliser un tissu imbibé d'une solution de nettoyage non dissolvante. Arrêter l'appareil et essuyer la gaine et le clavier si nécessaire. L'introduction de tout liquide à l'intérieure de l'appareil risque de l'endommager définitivement.

Services

CALYS 50 PRISE EN MAIN

Modes de Simulation

B. PRISE EN MAIN

Afin d'utiliser l'appareil avec toute la sécurité nécessaire, tout opérateur doit lire attentivement le paragraphe A.4 (page 19) qui, entre autres, traite de la sécurité avant toute prise en main. Il est conseillé de lire aussi les paragraphes suivants :

- ✓ A.1.2 Déballage (page 6)
- ✓ A.2.7 Batteries et chargeur (page 12)
- ✓ A.5.3 Nettoyage (page 25)

B.1 Mise en route

Brancher le chargeur s'il s'agit d'une première utilisation. La LED rouge 🖅 s'allume pendant le chargement du pack batteries. Attendre la fin du chargement (LED éteint) avant de démarrer l'appareil



Après le démarrage, le CALYS 50 se met par défaut en mesure de tension et en émission de tension. Connecter la sortie Volt sur l'entrée Volt comme indiqué sur la figure suivante.



Vérifier que la mesure affichée est identique à la tension simulée.

Pour changer la valeur de la tension simulée activer la fenetre d'émission en appuyant sur la touche de fonction OUT (F2). Saisir une valeur numérique à l'aide des touches alpha-numériques et valider par la touche ENTER.

B.2 Mesure

Pour toutes les fonctions de mesure activer la fenêtre de mesure par la touche de fonction F2 (IN). Un <u>rectangle</u> entoure la fenêtre supérieure de l'écran.

Ce mode est disponible pour la fonction d'émission en courant continue sur les calibres 0-20 mA ou 4-20 mA seulement.

Deux types de consignes prédéfinies sont proposés : Test de vannes et Pourcentage de la pleine échelle (% de la PE).

Liste	de co	nsignes	en mA	
20/08/2	000	16:46:01	17.9 °C	
Mini:	-0.00	ינו <mark>וN:50 ו</mark> 1	v	V
Maxi:	0.00	01		v
Moy.:	0.00	00	<u> </u>	$) \cap \cap \cap$
N:	- 65	55	L	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
		Tec	de vanne	Edition manuelle
		165	. ue vanne Ia la DE	Edition incrémentale
Edition		0	ie ia PE	Consignes prédéfinies 🕨
		001.	2011A (I)	Marches d'escalier
manuell	е		_	Rampe simple
				Rampe cyclique
de la co	nsign	e		Synthétiseur
				Transmetteur
Configu	ratio	n I	N	Mode

Dans le cas de test de vanne les valeurs prédéfinies sont affichées à gauche de la fenêtre d'émission.

s'affiche à droite de la fenêtre.

Le dessin

CONSIGNES PREDEFINIES 20/08/2000 16:46:57 18.1 °C -0.001 IN:50V Mini: Maxi: 0.001 0.000 Moy.: N: 766 Test Vanne: OUT:0-20mA 🕀 mA 🖩 3.800 mA 4.000 mA 4.200 mA 8.000 mA 19.000 mA Configuration IN Mode

Les touches Haut/Bas du navigateur permettent de sélectionner la consigne dans la liste. La touche ENTER permet d'émettre la consigne sélectionnée. Les touches Gauche/Droite du navigateur permettent d'émettre la consigne précédente/Suivante. Les touches numériques 0 - 9 permettent de saisir au clavier la valeur à émettre.

Dans le cas des valeurs prédéfinies en pourcentage de la pleine échelle le dessin gauche de la fenêtre d'émission.

51/76

26/76

CALYS 50 **OPERATIONS AVANCEES**

В



C.1.2 Mode Edition incrémentale

Lorsque ce mode est activé le dessin 🗱 apparaît dans la fenêtre d'émission.

Utiliser les 4 touches du navigateur pour éditer la valeur à émettre.

Pour sélectionner un digit utiliser les touches Gauche \triangleleft et Droite \triangleright du navigateur. Le digit éditable apparaît en affichage inversé (blanc sur noir).

Pour incrémenter/décrémenter le digit sélectionné utiliser la touche Haut △ ou Bas ⊽ du navigateur.



La valeur affichée est directement active, il n'est donc pas nécessaire de la valider.

C.1.3 Mode Consignes prédéfinies

MENU MESU 18/10/2004 1	RE 5:24:17 2	25.4 °C	
Mini: -0.11099 Maxi: 1.03565 Moy.:-0.03774 N: 142	-0	. 110)22
Edition	OUT:2V		V
manuelle	∩	000	
de la consigne		. 000	
Configuration	OUT	Reset Stat.	Hold
FD	F2	F3	FA

Pour choisir une fonction de mesure, activer la touche F1 (configuration).

Sélectionner le menu Fonction ... avec les touches de navigation et valider par la touche ENTER.



Une boite de dialogue CONFIGURATION MESURE s'affiche.

CALYS 50 PRISE EN MAIN



Les branchements en mode mesure se font sur les quatre bornes « IN » situées dans la moitié gauche de l'appareil:



B.2.1 Mesure de tension continue

- Afficher la boite de dialogue **CONFIGURATION MESURE** : Sélectionner la fonction de mesure Vdc puis le calibre adapté à la mesure à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER. •

OPERATIONS AVANCEES

C.1 Modes de Simulation

C.

Plusieurs modes de fonctionnement pour l'émission sont disponibles dans le CALYS 50 pour faciliter la vérification rapide et la calibration des instruments et des transmetteurs. Pour changer le mode d'émission activer la fenêtre émission à l'aide de la touche de fonction **OUT** (F2).



Lorsque la fenêtre émission est activée le CALYS 50 se met par défaut en mode Edition manuelle. Pour accéder aux autres modes sélectionner le menu Mode à l'aide de la touche de fonction F4. Sélectionner un mode d'émission à l'aide des touches Haut/Bas du navigateur et valider par ENTER. Pour quitter un mode d'émission et revenir au mode par défaut appuyer sur la touche ESC.

C.1.1 Mode Edition manuelle

Dans ce mode, la valeur à émettre peut être saisie directement à l'aide des touches alphanumérique. La valeur saisie apparaît en bas de la fenêtre émission pendant la saisie. Pour annuler la saisie appuyer sur la touche ESC. Pour émettre la valeur saisie valider par la touche ENTER.

CALYS 50 PRISE EN MAIN



Pendant la génération des impulsions une barre de progression indique l'état d'avancement. Les touches de fonction permettent de contrôler la génération :

permet d'arrêter à tout moment la génération La touche

La touche **L** permet de suspendre la génération

La touche La permet de commencer ou reprendre la génération

Le dessin Ξ dans la fenêtre d'émission indique une génération suspendue.



Les calibres suivants sont disponibles :

Calibre	100mV	1V	10V	50V	Auto
Résolution	1uV	10uV	100uV	1mV	
Impédance d'entrée	> 10 MΩ	> 10 MΩ	1ΜΩ	1ΜΩ	

Le branchement de la source de tension continue à mesurer se fait entre les bornes V et COM.

B.2.2 Mesure de courant

- ٠
- Afficher la boite de dialogue **CONFIGURATION MESURE** : Sélectionner la fonction de mesure **Idc** puis le calibre adapté à la mesure à l'aide des touches de ٠ fonction et de navigation.
- Valider par ENTER. ٠

Suivant le calibre choisi, plusieurs modes de mesure sont disponibles :

Calibre	50mA	4-20mA	0-20mA
Résolution	1uA	1uA	1uA
Impédance	<30 Ω	<30 Ω	<30 Ω
d'entrée		<280 Ω si HART ON	<280 Ω si HART ON
Alimentation de	Non	Possible	Possible
la boucle			
Mise à l'échelle	Non	Linéaire ou quadratique	Linéaire ou quadratique

Si l'alimentation de la boucle est activée le branchement se fait entre les bornes 4-w et mA.

Mesure

B

CALYS 50 PRISE EN MAIN



Dans ce cas, le CALYS 50 alimente un transmetteur passif en 24V et mesure en même temps le courant établi par le transmetteur.

Si l'alimentation de la boucle est désactivée le branchement se fait entre les bornes mA et COM.



Lorsque la mise à l'échelle quadratique est activée, le calibrateur prend la racine carrée de son entrée et affiche le résultat en pourcentage. Par exemple si le calibrateur est connecté à la sortie d'un transmetteur de pression différentiel il affiche un résultat proportionnel au débit. Si le courant d'entrée x varie entre a et b, la mise à l'échelle se fait selon la formule :

$$y = a + (b-a)\sqrt{\frac{(x-a)}{(b-a)}}$$

Dans le cas du calibre 0-20mA la courbe de mise à l'échelle est la suivante :



Le dessin LL apparaît dans la fenêtre Emission.

Pour modifier les paramètres par défaut appuyer sur ENTER ou passer par le menu **Configuration ...** puis **Impulsions ...**



Les paramètres sont :

- Largeur : la durée de l'état logique HAUT en secondes
- Période : la durée de l'état logique HAUT et l'état logique BAS en secondes
- Nombre : nombre d'impulsions à générer entre 1 et 999 999.

Pour commencer la génération d'impulsions appuyer sur Start

Génération/Simulation

B

CALYS 50 PRISE EN MAIN



Les calibres suivants sont disponibles :

Calibre	1000 Hz	10 000 Hz
Résolution	0,01 Hz (1)	1 Hz (1)
Amplitude Max	20 V	20 V

(1) Attention la valeur saisie peut être différente de la valeur affichée. La fréquence générée est réalisée à partir d'une fréquence fixe dont la valeur est divisée par un nombre entier. La valeur affichée (à la résolution près de l'affichage) est donc cette valeur recalculée se rapprochant le plus de la valeur saisie.

L'unité d'affichage peut être en Hz ou en coup par minute (CPM).

Le branchement de la source de fréquence générée se fait entre les bornes Hz et COM.

Génération d'impulsions B.3.8

- Afficher la boite de dialogue CONFIGURATION EMISSION
- Sélectionner la « Fonction d'émission » Impulsions puis le calibre à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Sélectionner le « Type de Sortie » Signal.
- Saisir l'amplitude du signal entre 0 et 20 V ٠
- Valider par ENTER. .



Dans le cas du calibre 4-20mA la courbe de mise à l'échelle est la suivante :



Le CALYS 50 affiche dans la fenêtre une indication sur la configuration choisie à l'aide des icônes suivantes : Ð

: pour indiquer une Alimentation de boucle désactivée

÷ : pour indique une Alimentation de boucle activée

÷ ∶ pour indique une échelle quadratique



CALYS 50 PRISE EN MAIN

MENU MESURE 23/11/2004 15:54:09 8.9 °C 0.000 IN:0-20mA + ∛ T 🗰 Mini: mΑ Maxi: 0.001 Moy.: 0.001 O N: 70 0.36 % Edition 0UT:2V manuelle 1.55550 de la consigne Configuration OUT Reset Stat. Hold

Lorsque les valeurs mesurées sont proches de la limite inférieur du calibre (0 mA ou 4 mA) une petite variation sur les valeurs mesurées se traduit par une variation plus importante sur les valeurs transformées (en %) à cause du caractère quadratique de la mise à l'échelle.

B.2.3 Mesure de résistance

- Afficher la boite de dialogue CONFIGURATION MESURE :
- Sélectionner la fonction de mesure Ohm puis le calibre adapté à la mesure à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER.



Les calibres suivants sont disponibles :

Calibre	400 Ohm	4000 Ohm	Auto
Résolution	1 mOhm	10 mOhm	
Resolution	1 monim		
22/76			
32/70			

CONFIGURATION EMISSION Fonction d'émission: Fréquence • -Calibre: 1000.0Hz • Type d'entrée: Signal -Unité d'affichage: Hz Amplitude: 1.00 • ÷

Les calibres suivants sont disponibles :

Calibre	1000 Hz	10 000 Hz
Résolution	0,01 Hz (1)	1 Hz (1)
Amplitude Max	20 V	20 V

(1) Attention la valeur saisie peut être différente de la valeur affichée. La fréquence générée est réalisée à partir d'une fréquence fixe dont la valeur est divisée par un nombre entier. La valeur affichée (à la résolution près de l'affichage) est donc cette valeur recalculée se rapprochant le plus de la valeur saisie.

L'unité d'affichage peut être en Hz ou en coup par minute (CPM). Le branchement de la source de fréquence générée se fait entre les bornes Hz et COM.

B.3.7 Génération de fréquence sur contact sec

- Afficher la boite de dialogue CONFIGURATION EMISSION :
- Sélectionner la « Fonction d'émission » Fréquence puis le calibre à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Sélectionner le « Type de Sortie » Contact sec.
- Valider par ENTER.

Génération/Simulation

B



Les thermocouples disponibles sont : K, T, J, E, N, U, L, S, R, B, C, PL, Mo, NiMo/NiCo.

Après un choc thermique important, il est recommandé de laisser l'appareil se stabiliser en température pour utiliser la jonction de référence interne (CSF) avec le maximum de précision.

B.3.6 Génération de fréquence

- Afficher la boite de dialogue CONFIGURATION EMISSION
- Sélectionner la « Fonction d'émission » Fréquence puis le calibre à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Sélectionner le « Type de Sortie » Signal.
- Saisir l'amplitude du signal entre 0 et 20 V
- Valider par ENTER.

Courant de mesure	0.25 mA	0.25 mA	0.25 m

- ✓ de même diamètre,
- ✓ de même nature métallique

Le CALYS 50 affiche un dessin représentant le montage utilisé (r pour 2 fils, r pour 3

fils ou n 4 fils) pour effectuer la mesure. La détection du schéma de câblage se fait automatiquement par le calibrateur.

B.2.4 Test de continuité

- Afficher la boite de dialogue CONFIGURATION MESURE :
- Sélectionner la fonction de mesure **Continuité** à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER.

	CONFIGURATION MESURE	
1 1 1 1	Fonction de mesure: Continuité 🔽	
L ']
	→	

Le CALYS 50 effectue une mesure de résistance dans ce mode et affiche « ouvert » si la résistance mesurée est supérieure à 1000 Ohm et « fermé » si la résistance mesurée est inférieure à 1000 Ohm.

Mesure

CALYS 50 PRISE EN MAIN

B



B.2.5 Mesure de fréquence

- Afficher la boite de dialogue CONFIGURATION MESURE :
- Sélectionner la « fonction de mesure » Fréquence puis le « type d'entrée » Signal à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER.

Le branchement se fait entres les bornes Hz et COM. L'unité d'affichage peut être en Hz ou en coup par minute (CPM). La résolution de mesure est de 0.01 Hz. La tension d'entrée des signaux périodiques ne doit pas dépasser 60 Volts pic-à-pic.

CONFIGURATION MES	JRE
Fonction de mesure: Type d'entrée:	Fréquence 🔽 Signal 🔽
n n	
→	

Valider par ENTER.

.



Le branchement se fait entre les deux bornes Ω . Les sondes suivantes sont disponibles :

Capteur
Pt $50(\alpha = 3851)$
Pt 100 ($\alpha = 3851$)
Pt 100 (α = 3916)
Pt 100 (α = 3926)
Pt 200 (α = 3851)
Pt 500 (α = 3851)
Pt 1 000 (α = 3851)
Ni 100 ($\alpha = 618$)
Ni 120 (α = 672)
Ni 1 000 (α = 618)
Cu 10 (α = 427)
Cu 50 (α = 428)

La fonction simulation de sonde de température à résistance peut être utilisée indifféremment en montages 2, 3 ou 4 fils.

De même que pour la fonction simulation de résistance, en cas d'utilisation d'un système d'acquisition fonctionnant en scrutation, s'assurer que la mesure effectuée par le transmetteur ait bien lieu au minimum 1 ms après la présence du courant.

B.3.5 Simulation de thermocouple (température)

- Afficher la boite de dialogue CONFIGURATION EMISSION
- Sélectionner la « fonction d'émission » Tc puis le « type de couple » approprié à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Sélectionner l'unité d'affichage
- Sélectionner le type de compensation de soudure froide (CSF) utilisée. Saisir la température de la CSF dans le cas d'une CSF programmée.
- Valider par ENTER.

CALYS 50 PRISE EN MAIN

В

Se reporter au paragraphe B.2.2(Mesure de courant) pour une explication sur la mise à l'échelle quadratique.

B.3.3 Simulation de résistance

- Afficher la boite de dialogue CONFIGURATION EMISSION
- Sélectionner la fonction de mesure Ohm puis le calibre à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Sélectionner le courant de mesure .
- Valider par ENTER. .



Les calibres suivants sont disponibles :

Calibre	40 Ohm	400 Ohm	4000 Ohm
Résolution	1 mOhm	1 mOhm	10 mOhm
Courant de mesure	1-10 mA	0.1-1 mA ou 1-10 mA	0.1-1 mA
Temps d'établissement	< 1 ms	< 1 ms	< 1 ms

Si le courant de mesure est trop important, l'indication (Hors Gamme) s'affiche dans la fenêtre d'émission.

La fonction simulation de résistance peut être utilisée indifféremment en montages 2, 3 ou 4 fils.

En cas d'utilisation d'un système d'acquisition fonctionnant en scrutation, s'assurer que la mesure effectuée par le transmetteur ait bien lieu au minimum 1 ms après la présence du courant.

B.3.4 Simulation sondes résistives (température)

- Afficher la boite de dialogue CONFIGURATION EMISSION :
- Sélectionner la « fonction d'émission » Rt puis le « type de sonde » approprié à l'aide des . touches de fonction et de navigation.
- Sélectionner le courant de mesure
- Sélection l'unité d'affichage

42/76	
-------	--

B.2.6 Mesure de fréquence sur contact sec

- Afficher la boite de dialogue CONFIGURATION MESURE
- Sélectionner la « fonction de mesure » Fréquence puis le « type d'entrée » Contact sec à . l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER.



Le branchement se fait entre les bornes Hz et COM.

La mesure de fréquence sur contact sec est ramenée à une mesure de fréquence en générant un signal logique de niveau 0 quand le contact est fermé et de niveau 1 quand le contact est ouvert. L'unité d'affichage peut être en Hz ou en Coup Par Minute (CPM).

B.2.7 Comptage d'impulsion

- •
- Afficher la boite de dialogue **CONFIGURATION MESURE** : <u>Séle</u>ctionner la « fonction de mesure » **Comptage** puis le « type d'entrée » **Signal** ou **Contact** sec à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Entrer le temps de comptage à l'aide des touches alphanumériques.
- Valider par ENTER.

CALYS 50 **PRISE EN MAIN**



Le branchement se fait entre les bornes Hz et COM.

Les signaux d'entrée sont transformés en signal logique comme dans le cas de la mesure de fréquence de signal ou sur contact sec.

Si vous entrez un temps de comptage nul, le comptage dure indéfiniment.

COMPTAGE			
29/11/2004 12	2:23:27 24.	0°⊂	
Durée: 99:34:55.8 Moy. CPM: 0.00000	IN:Comptage		0
Edition manuelle de la consigne	OUT:Pt100	23	°c .00
Configuration	OUT	Start	Cir

Pour déclancher le comptage valider la touche de fonction Start (« F3 »). Pour arrêter le comptage sans réinitialiser la valeur du compteur valider la touche Stop. Pour mettre à zéro la valeur du compteur, activer la touche Cir (F4) La durée de comptage est affichée dans la partie gauche de la fenêtre IN. Cette durée est réinitialisée après chaque arrêt de comptage.

Mesure Sondes résistives (Température) B.2.8

- •
- Afficher la boite de dialogue **CONFIGURATION MESURE** : Sélectionner la « fonction de mesure » Rt puis le « type de sonde » approprié à l'aide des ٠ touches de fonction et de navigation.

Génération/Simulation

B



Si l'alimentation de la boucle est désactivée, le CALYS 50 simule un transmetteur passif alimenté par une source de tension externe.

CONFIGURATION EMIS	ISION
Fonction d'émission:	Idc 🔽
Calibre:	4-20mA
Alimentation boucle:	OFF 🔽
Type d'échelle:	Linéaire 🔽
→I	

Lorsque la mise à l'échelle quadratique est sélectionnée il faut l'activer en utilisant le menu Configuration →Mise à l'échelle. Une fois la mise à l'échelle activée l'utilisateur saisie les valeurs à simuler dans l'unité de la nouvelle échelle.

Le CALYS 50 affiche dans la fenêtre une indication sur la configuration choisie à l'aide des icônes suivantes :



: pour indiquer une Alimentation de boucle désactivée

: pour indiquer une Alimentation de boucle activée

: pour indiquer une échelle quadratique

36/76

B

B.3.1 Génération de tension continue

- ٠
- Afficher la boite de dialogue **CONFIGURATION EMISSION** : Sélectionner la fonction d'émission Vdc puis le calibre adapté à la mesure à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER.



Les calibres suivants sont disponibles :

Calibre	100mV	2V	20V
Résolution	1uV	10uV	100uV
Impédance de sortie	< 1 Ω	<1 Ω	<1 Ω
Charge min	1 KOhm	2 KOhm	4 KOhm

Le branchement de la source de tension se fait entre les bornes V et COM.

B.3.2 Génération de courant

- ٠
- Afficher la boite de dialogue **CONFIGURATION EMISSION** : Sélectionner la fonction de mesure **Idc** puis le calibre à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER.

Suivant le calibre choisi, plusieurs modes d'émission sont disponibles :

Calibre	24mA	4-20mA	0-20mA
Résolution	1uA	1uA	1uA
Alimentation de	Non	Possible	Possible
la boucle			
Mise à l'échelle	Non	Linéaire ou guadratigue	Linéaire ou quadratique

Le branchement se fait entre les bornes mA et COM.

Si l'alimentation de la boucle est activée, le CALYS 50 simule un transmetteur passif alimenté par 24V en interne.



CONFIGURATION MESURE Fonction de mesure: Rt ١ Pt100 Ŧ Type de sonde: Pt1000 Unité d'affichage: Pt100-3916 Pt100-3926 Ni100 44 w

Le branchement se fait selon le nombre de fils de la sonde résistive. Les sondes suivantes sont disponibles :

Capteur
Pt $50(\alpha = 3851)$
Pt 100 (α = 3851)
Pt 100 (α = 3916)
Pt 100 (α = 3926)
Pt 200 (α = 3851)
Pt 500 (α = 3851)
Pt 1 000 (α = 3851)
Ni 100 ($\alpha = 618$)
Ni 120 ($\alpha = 672$)
Ni 1 000 ($\alpha = 618$)
Cu 10 (α = 427)
Cu 50 ($\alpha = 428$)

 α étant le coefficient de température de la sonde.

Sélection l'unité d'affichage

Valider par ENTER.

.

Le CALYS 50 affiche un dessin représentant le montage utilisé (pour 2 fils, pour 3

fils ou **m** 4 fils) pour effectuer la mesure. La détection du schéma de câblage se fait automatiquement par le calibrateur.



nature métallique (une différence de 40 m Ω entre deux fils introduit une erreur d'environ 0,1°C).

Soigner les connexions pour éviter l'apparition de f.é.m parasites.

Utiliser des cosses à fourche pour diminuer la résistance de la connectique.

Mesure Thermocouple (Température) B.2.9

Afficher la boite de dialogue CONFIGURATION MESURE

CALYS 50 PRISE EN MAIN

- Sélectionner la « fonction de mesure » Tc puis le « type de couple » approprié à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Sélection l'unité d'affichage
- Sélectionner le type de compensation de soudure froide (CSF) utilisée. Saisir la température de la . CSF dans le cas d'une CSF programmée.
- Valider par ENTER.



Les thermocouples disponibles sont : K, T, J, E, N, U, L, S, R, B, C, PL, Mo, NiMo/NiCo..

Après un choc thermique important, il est recommandé de laisser l'appareil se stabiliser en température pour utiliser la jonction de référence interne (CSF) avec le maximum de précision.

Génération/Simulation B.3

Pour toutes les fonctions de Simulation activer la fenêtre d'Emission par la touche de fonction F2 (OUT). Un rectangle entoure la fenêtre inférieure de l'écran.

Choisir et p 18/10/2004 1	aramétrer l 6:27:36	<mark>a fonction d'én</mark> 25.6 °C	nission
Mini: 0.0040 Maxi: 0.0040 Moy.: 0.0040 N: 9	5 IN:1V	0.00	408 408
Fonction Mise à l'échelle Fichier Setup Maintenance A propos	UT:2V	0.00	v 000
Configuration	IN		Mode
		FA	

Pour choisir une fonction de Simulation, activer la touche **F1** (<u>configuration</u>). Sélectionner le menu **Fonction ...** avec les touches de navigation et valider par la touche ENTER. Une boite de dialogue CONFIGURATION EMISSION s'affiche.

Les branchements en mode Emission se font sur les quatre bornes « OUT » situées dans la moitié droite de l'appareil:

